

【まとめ】令和6年能登半島地震以降の志賀原子力発電所の現況について（1月30日現在）

- 外部電源は5回線のうち3回線が受電可能です（必要な所内電源は外部電源1回線で供給可能）。使用済燃料プールの冷却も維持しており安全確保に問題は生じておりません。また、外部電源が使用できない場合の非常用電源として非常用ディーゼル発電機、さらには、これらのバックアップ電源として、大容量電源車および高圧電源車も複数台確保しています。
- 今後、残りの2回線の外部電源の復旧に向けて、被害を受けた中能登変電所のGIS（ガス絶縁開閉装置）は6月の復旧を目指しつつ、1号機起動変圧器および2号機主変圧器については引き続き原因分析と対策の検討を進め、改めて復旧の見通しをお知らせいたします。
- 変圧器・外部電源以外の被害箇所は、おおむね復旧完了あるいは応急処置済みであり、来年度中を目処に段階的に復旧を進めてまいります。

電源設備の対応状況

分類	No.	件名	応急処置等	今後の対応予定	完了予定時期
変圧器 ・ 外部電源	1-①	1号機起動変圧器からの油漏れおよび放圧板の動作、噴霧消火設備の起動	<ul style="list-style-type: none"> No. 4 放熱器から漏えいした絶縁油は回収済。 当該放熱器の隔離のため仕切弁を閉止するとともに、雨水浸入を防止するため養生を実施。 他の放熱器も余震による損傷での絶縁油の漏えいを防止するため、仕切弁の閉止を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 当該変圧器は2024年1月末までに低圧電気試験を実施するとともに、動作した放圧板および点検の結果損傷が確認されたコンサベータのゴム袋について、2024年2月末までに取替を実施する。 No. 4 放熱器は隔離し、起動変圧器を仮復旧できないか検討するとともに、今後、取替を実施する。 No. 4 放熱器の損傷に関して更なる調査を行う。 	未定 (点検結果を踏まえ検討)
	2-①	2号機主変圧器からの油漏れおよび噴霧消火設備の起動、放圧板の動作	<ul style="list-style-type: none"> No. 11 冷却器上部配管接続部から漏えいした絶縁油は回収済。なお、変圧器周辺の側溝の油膜について監視継続中。 当該配管接続部の隔離のため仕切弁を閉止するとともに、雨水浸入を防止するため養生を実施。 他の放熱器も余震による損傷での絶縁油の漏えいを防止するため、仕切弁の閉止を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 当該変圧器は比率差動継電器が動作していることに加え、油中ガス分析にて変圧器の内部故障の兆候が確認されたことから、2024年1月末までに低圧電気試験、2月中旬に内部点検を実施する。また、内部点検に合わせてNo. 1~No. 10 冷却器上部配管接続部の非破壊検査を実施する。内部点検の結果を踏まえて放圧板を含め変圧器の修理方法について検討する。 No. 11 冷却器上部配管接続部の損傷に関して更なる調査を行う。 	未定 (点検結果を踏まえ検討)
	共-④	外部電源（送電線・変電所設備）の状況	<ul style="list-style-type: none"> 赤住線 66kV は損傷が確認された絶縁用の碍子（1箇所）および素線切れのジャンパ線（1箇所）を交換済。 	<ul style="list-style-type: none"> 赤住線 66kV については更なる補修の予定なし。 志賀中能登線 500kV については、送電線の絶縁用の碍子の欠損（2箇所）及び中能登変電所内のGIS（ガス絶縁開閉装置）のブッシング（絶縁用の碍管）の破損を確認しており、碍子は今後速やかに補修、GISのブッシングは2024年6月までに取替予定。 	2024年6月
非常用電源	1-⑨	1号機高圧炉心スプレイディーゼル発電機の試運転中における自動停止	<ul style="list-style-type: none"> 設備の故障ではないことを確認し、試運転を実施したうえで1号機高圧炉心スプレイディーゼル発電機を待機とした。 	-	完了
その他変圧器 <small>（停止中は使用しない変圧器であることから、原子力安全の確保に影響はない。）</small>	1-⑥	1号機所内変圧器および主変圧器の放圧板の動作	-	<ul style="list-style-type: none"> 2024年2月末までに目視点検を実施し、動作した放圧板は2024年度上期までに、新品を製作し取替を実施する予定。 	2024年度上期
	2-⑤	2号機励磁電源変圧器の放圧弁の動作	<ul style="list-style-type: none"> 漏えいした絶縁油は回収済。 	<ul style="list-style-type: none"> 2024年3月末までに低圧電気試験および動作した放圧弁について新品を製作し取替を実施する予定。 	2024年3月末

その他設備の対応状況（1月9日以前に対応が完了したものを除く）

分類	No.	件名	応急処置等	今後の対応予定	完了予定時期
冷却水・補給水関連 <small>（漏えいのあった配管等は冷房用の冷却水や分析機器の洗浄等に使用するためのものであり、原子力安全の確保に影響はない。）</small>	1-③	1号機タービン補機冷却水系サージタンクの水位低下	<ul style="list-style-type: none"> 損傷のあった冷却コイルの弁を閉止し水位低下停止を確認済。 	<ul style="list-style-type: none"> 換気空調系の冷房が必要となる2024年夏季までに損傷した冷却コイルの補修を実施する予定。 	2024年夏季
	1-⑤	1号機純水タンク水位低下	<ul style="list-style-type: none"> 漏えいしている屋外の埋設配管を特定し、弁を閉止し水位低下停止を確認済。 漏えいのあった配管の供給先の純水は別の手段にて供給済。 	<ul style="list-style-type: none"> 2024年度中に漏えい箇所の補修を実施する予定。 	2024年度中
低圧タービン関連 <small>（タービンの停止中に発生したものであり、原子力安全の確保に影響はない。）</small>	2-③	2号機低圧タービンにおける「伸び差大」警報発生	-	<ul style="list-style-type: none"> タービンの健全性確認方法について検討を進め、開放点検を行いタービンの損傷の有無を確認の上、必要に応じて補修および復旧を実施する予定。 	未定 (点検結果を踏まえ検討)
使用済燃料貯蔵プール関連 <small>（落下物は軽量で、燃料から離れた位置に落下したことから使用済燃料への影響はない。）</small>	2-④	2号機使用済燃料貯蔵プール落下物	-	<ul style="list-style-type: none"> 落下物の回収方法等の検討を行い、2023年度中に落下物を回収する予定。 	2023年度中
建物・敷地内道路関連 <small>（いずれの設備においても必要な機能を満足するとともに、被害は軽微であり、安全および使用上の支障なし。）</small>	1-④	1号機放水槽防潮壁の傾き	<ul style="list-style-type: none"> 防潮壁とコンクリート基礎部との間で確認された隙間に土嚢を設置済。 	<ul style="list-style-type: none"> 沈下測定等の詳細調査を行い、その結果をもとに2024年度中に復旧予定。 	2024年度中
	1-⑦	1号機放水槽および1号機補機冷却排水連絡槽防潮壁の基礎の沈下発生	<ul style="list-style-type: none"> 防潮壁とコンクリート基礎部との間で確認された隙間に土嚢を設置済。 	<ul style="list-style-type: none"> 沈下測定等の詳細調査を行い、その結果をもとに2024年度中に復旧予定。 	2024年度中
	1-⑧	1号機高圧電源車使用箇所付近の段差発生	<ul style="list-style-type: none"> 当該エリアについて、立入制限についての区画を表示済。 	<ul style="list-style-type: none"> 2024年度上期までにアスファルトの再舗装を実施予定。 	2024年度上期
	共-①	1, 2号機廃棄物処理建屋のエキスパンションジョイントシールカバーの脱落	-	<ul style="list-style-type: none"> 2024年4月までに脱落したカバーの補修を実施予定。 	2024年4月
共-②	物揚場埋立部の舗装コンクリートの沈下発生	<ul style="list-style-type: none"> 当該エリアについて、立入制限についての区画を表示済。 	<ul style="list-style-type: none"> 沈下測定等の詳細調査を2024年1月末までに実施後、2024年度の荷揚げ作業（低レベル放射性廃棄物等）に備え2024年度上期までに復旧予定。 	2024年度上期	

令和6年能登半島地震以降の志賀原子力発電所の現況について（1月30日現在）

参考(1/3)

【変圧器関連】

○絶縁油漏れ

1号機起動変圧器（1-①）および2号機主変圧器（2-①）の漏れた絶縁油について回収済み。

1, 2号機とも外部電源から受電している。また、非常用ディーゼル発電機、大容量電源車および高圧電源車が確保されている。

⇒必要な外部電源や非常用の電源が確保されており、使用済燃料の冷却等の原子力安全の確保に影響はない。



【外部電源関連】

○系統確保数

2号機主変圧器の故障および中能登変電所のガス絶縁開閉装置（GIS）に一部損傷があることから、外部電源5回線のうち志賀中能登線500kV 2回線が使用できないが、3回線が使用可能である。

また、非常用の電源として、非常用ディーゼル発電機、大容量電源車および高圧電源車が確保されている。


⇒必要な外部電源や非常用の電源が確保されており、使用済燃料の冷却等の原子力安全の確保に影響はない。

（共-④）

<凡例>

- : 被害状況
- : その他情報

青字は1月9日からの更新箇所

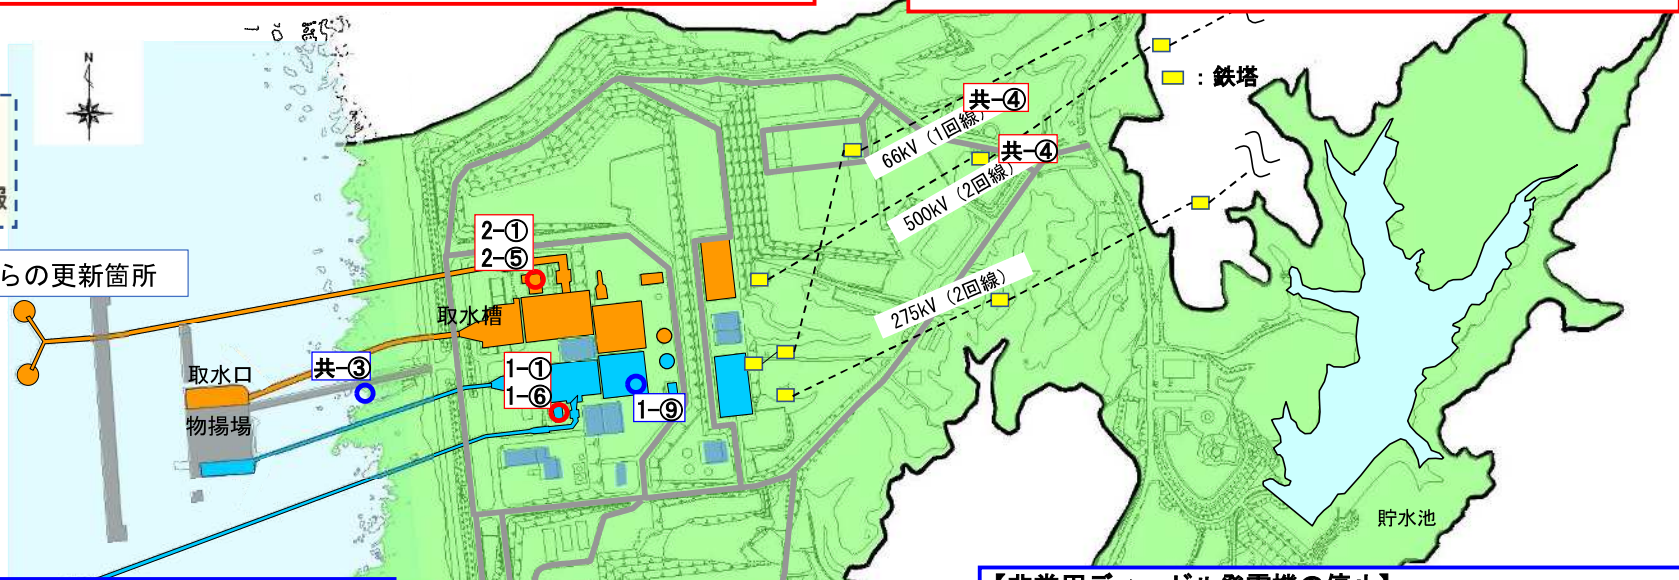

【絶縁油流出関連】

○油流出

2号機主変圧器の噴霧消火設備の作動により飛散し、その後の降雨で側溝等を通じ前面海域に流れた絶縁油（共-③）についても処理・回収済み。

その後、再び前面海域に絶縁油が流出したことを受け、海岸部へのオイルフェンスの設置、側溝の油吸着マットの設置方法の改善等を実施するとともに、監視強化を継続中。

⇒油の処理・回収およびオイルフェンス設置を行っており海洋への影響はない。

【変圧器関連】

○放圧板・放圧弁動作

1号機主変圧器、所内変圧器、2号機励磁電源変圧器の放圧板および放圧弁の動作が確認されたが、正常動作であり問題なし。

⇒停止中は使用しない変圧器であることから、原子力安全の確保に影響はない。

（1-⑥、2-⑤）

【非常用ディーゼル発電機の停止】

1月16日に発生した志賀町震度5弱の地震後の保安確認措置として1号機高圧炉心スプレイディーゼル発電機の試運転を実施したところ、自動停止した。

原因調査の結果、設備の故障ではないことを確認し、試運転を実施のうえで待機状態とした。1号機は現在、外部電源3回線を確保しており、また、3台のディーゼル発電機の健全性を確認済み。

⇒1号機で外部電源3回線と3台の非常用ディーゼル発電機が確保されており、使用済燃料の冷却等の原子力安全の確保に影響はない。

（1-⑨）



令和6年能登半島地震以降の志賀原子力発電所の現況について（1月30日現在）

参考(2/3)

【津波関連】

2号機取水槽内の水位計で約3メートルの水位上昇を確認し、海域における水位変動を解析することとしていた。
その後、取水槽内の水位データを用いて解析した結果、取水口付近で約3メートルの水位上昇と評価した。さらに、波高計データを収集・分析・評価した結果、物揚場付近でも約3メートルの水位上昇を確認した。
⇒発電所の敷地高さは11メートルであり、発電所への影響はない。
(2-6)

【低圧タービン関連】

○タービン「伸び差大」警報
停止中の2号機低圧タービンにおいて「伸び差大」警報が発生した。
⇒タービンの停止中に発生したものであり、原子力安全の確保に影響はない。
(2-3)


【使用済燃料貯蔵プール関連】

○プール水の飛散
1号機、2号機使用済燃料貯蔵プール水が波打ち現象(スロッシング)により床面に飛散したが、飛散した量はわずかであり、プール水位への影響および外部への放射能の影響はない。なお、飛散水についてはふき取り済み。
⇒プール水位はほとんど変化しておらず、使用済燃料の冷却等の原子力安全の確保に影響はない。
(1-2、2-2)

○プール落下物
2号機使用済燃料貯蔵プール内に保管してあった原子炉冷却材再循環ポンプの検査装置の一部がプール底部に落下していることを確認した。
⇒落下物は軽量であり、燃料から離れた位置に落下したことから使用済燃料への影響はない。
(2-4)




<凡例>

- : 被害状況
- : その他情報

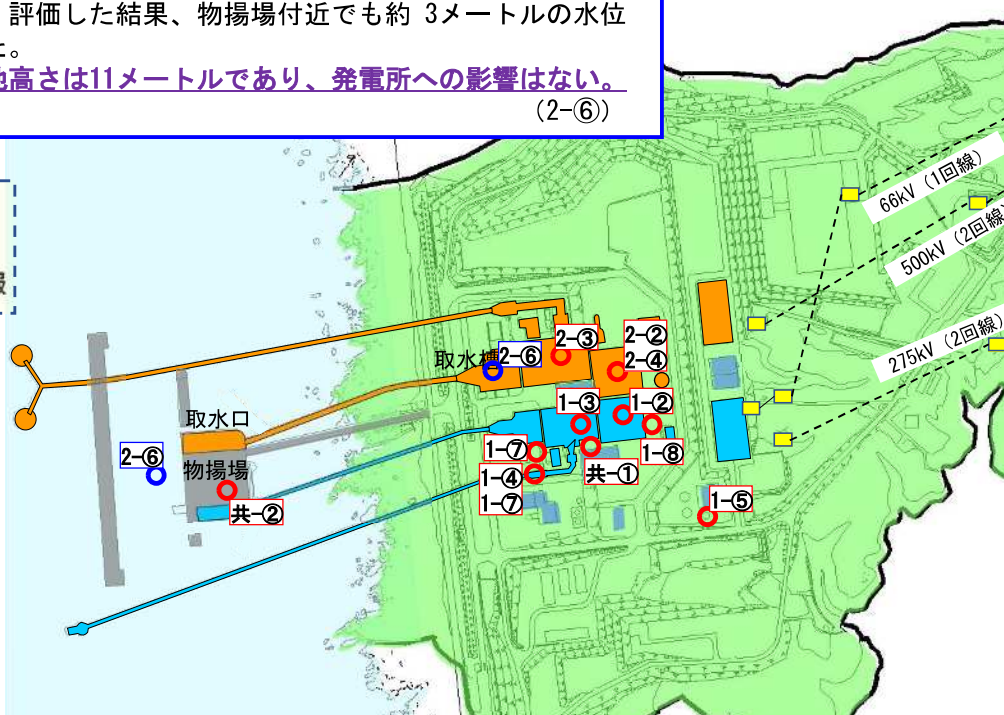

【建物・敷地内道路関連】

  ○地盤沈下、傾き等
物揚場埋立部のコンクリート舗装(共-2)、1号機放水槽および1号機補機冷却排水連絡槽防潮壁の基礎(1-7)、1号機高圧電源車使用箇所付近(1-8)に地盤沈下、1号機放水槽防潮壁に傾き(1-4)、1、2号機廃棄物処理建屋 エキスパンションジョイントシールカバーの脱落(共-1)が発生した。
⇒いずれの設備においても必要な機能を満足するとともに、被害は軽微であり、安全および使用上の支障なし。

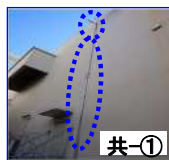

【冷却水・補給水関連】

○水位低下
1号機タービン補機冷却水系サージタンク、純水タンクの水位低下が確認されたが、いずれも原因を特定し水位低下は停止。
⇒漏えいのあった配管等は冷房用の冷却水や分析機器の洗浄等に使用するものであり、原子力安全の確保に影響はない。
(1-3、1-5)

令和6年能登半島地震以降の志賀原子力発電所の現況について（1月30日現在）

「令和6年能登半島地震」により、一部設備に被害が発生しましたが、外部電源や必要な監視設備、冷却設備および非常用電源等の機能を確保するとともに、主要建屋、構内道路等には被害が発生しておらず、原子炉施設の安全確保に問題は生じておりません。

2号機 使用済燃料貯蔵プール

1月23日撮影

構内道路

1月26日撮影

2号機 非常用ディーゼル発電機

1月23日撮影

66 kV 赤住線

1月22日撮影

1号機 使用済燃料貯蔵プール

1月22日撮影

大容量電源車

1月23日撮影

高圧電源車

1月23日撮影

緊急時対策棟

増設緊急時対策所

1月22日撮影

構内道路

1月23日撮影

1号機 非常用ディーゼル発電機

1月23日撮影

275 kV 志賀原子力線

1月22日撮影

<凡例>

- : 電源関係
- : 使用済燃料貯蔵プール
- : その他

発生事象および現時点までの対応状況

[2024年1月30日現在]

※青字下線箇所が1/9公表以降の更新箇所
(対応予定時期については精査中)

※黄色ハッチング箇所は対応完了済み (応急処置等については全て完了済み)

志賀原子力発電所1号機

No.	公表日	件名	事象概要	対応状況
1-①	2024/1/2	1号機 起動変圧器からの油 漏れおよび放圧板の 動作、噴霧消火設備の 起動	<ul style="list-style-type: none"> 変圧器の絶縁油※が約3,600リットル(推定) 堰内に漏れいしたことを確認。 ※保有量:52,200リットル(変圧器本体:42,000リットル) 地震発生時に放圧板が動作したことを確認。 噴霧消火設備を手動起動。 <p>予備電源変圧器に切替え、赤住線(66kV)より受電中。2号機の所内電源系統からの融通により、志賀原子力線(275kV)からも受電可能。また、非常用の電源として非常用ディーゼル発電機、大容量電源車および高圧電源車が確保されている。</p> <p>⇒必要な外部電源や非常用の電源が確保されており、使用済燃料の冷却等の原子力安全の確保に影響はない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1月2日に雨水等を含めると約4,200リットル回収済。 絶縁油が漏れいしている放熱器の仕切弁を閉止するとともに、雨水浸入を防止するための養生を実施。また、他の放熱器も余震による損傷で絶縁油が漏れいするのを防止するため、仕切弁の閉止を実施。 2024年1月末までに低圧電気試験を実施予定。 動作した放圧板および点検の結果損傷がみられたコンサベータのゴム袋について、2024年2月末までに取替を実施する。 点検の結果割れが確認された放熱器上部配管接続部と放熱器を切離し、起動変圧器を仮復旧できないか検討するとともに、今後取替を実施する。 点検の結果割れが確認された放熱器上部配管接続部の損傷について更なる調査を行う。
1-②	2024/1/2	1号機 使用済燃料貯蔵プー ル水の飛散	<ul style="list-style-type: none"> 使用済燃料貯蔵プールの波打ち現象(スロッシング)を確認。 飛散した量は約95リットル(プール水位低下量は0.8mm相当)、放射エネルギーは約17,100Bq、外部への放射能の影響はなし) <p>⇒プール水位はほとんど変化しておらず、使用済燃料の冷却等の原子力安全の確保に影響はない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1月4日にふき取り実施済。 現在、使用済燃料を安定して冷却中。

発生事象および現時点までの対応状況

[2024年1月30日現在]

No.	公表日	件名	事象概要	対応状況
1-③	2024/1/2	1号機 タービン補機冷却水 系サージタンクの水位低下	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 原子炉建屋、タービン建屋の換気空調系の冷却コイルから冷却水が漏えいし、水位が低下していることを確認。 ⇒ 冷房用の冷却水であり、原子力安全の確保に影響はない。 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 弁を閉止し水位低下停止を確認済。 ▪ 換気空調系の冷房が必要となる2024年夏季までに損傷した冷却コイルの補修を実施予定。
1-④	2024/1/2	1号機 放水槽防潮壁の傾き	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1号機放水槽の周囲（全周約108m）に津波対策として自主的に設置した鋼製の防潮壁（高さ4m）の南側壁が、地震の影響により数cm程度傾いていることを確認。 ⇒ 変形は軽微であり、機能に影響はない。なお、その他の側壁に傾きはみられない。 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 放水槽防潮壁とコンクリート基礎部との間で確認された隙間に土嚢を設置。 ▪ 今後、沈下測定等の詳細調査を行い、その結果をもとに2024年度中に復旧予定。
1-⑤	2024/1/2	1号機 純水タンク水位低下	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 純水タンクの水位が、毎分7.3リットル程度（438リットル/時）で低下していることを確認。 ▪ 漏えい量は純水の製造能力（20,000リットル/時）に比べてわずかであった。 ⇒ 純水タンクの水は分析機器の洗浄等に使用するものであり、原子力安全の確保に影響はない。 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 漏えいしている屋外の埋設配管を特定。弁を閉止し水位低下停止を確認済。 ▪ 漏えいのみられた配管の供給先の純水は別の手段にて供給しており、2024年度中に漏えい箇所の補修を実施予定。
1-⑥	2024/1/5	1号機 所内変圧器および主 変圧器の放圧板の動作	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 地震発生時に1号機所内変圧器および1号機主変圧器の放圧板が動作していたことを確認。（地震により変圧器内部の油が揺れることで、内圧が一時的に上昇し、放圧板が正常に動作したものであり、この事象に伴う油漏れはないことを確認） ⇒ 所内変圧器および主変圧器の放圧板の動作が確認されたが、正常動作であり、問題なし。 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2024年2月末までに目視点検を実施。 ▪ 動作した放圧板は、2024年度上期までに、新品を製作し取替を実施予定。

発生事象および現時点までの対応状況

[2024年1月30日現在]

No.	公表日	件名	事象概要	対応状況
1-⑦	2024/1/5	1号機 放水槽および1号機補機冷却排水連絡槽防潮壁の基礎の沈下発生	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1号機放水槽および1号機補機冷却排水連絡槽の周囲に津波対策として自主的に設置した鋼製の防潮壁（高さ4m）の基礎の一部が、地震の影響により数cm沈下していることを確認。 ⇒防潮壁本体の一部の傾き（1-④）を除き異常がなく、また沈下部分に生じた数cmの隙間についても土嚢による閉塞を完了していることから、現時点で機能に影響はない。 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 放水槽防潮壁とコンクリート基礎部との間で確認された隙間に土嚢を設置。 ▪ 今後、沈下測定等の詳細調査を行い、その結果をもとに2024年度中に復旧予定。
1-⑧	2024/1/5	1号機 高圧電源車使用箇所付近の段差発生	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1号機高圧電源車使用箇所付近の道路に数cm程度の段差が発生していることを確認。 ⇒高圧電源車は、近傍の別の場所に配置しても支障なく対応できるため影響はない。 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 当該エリアについて、立入制限についての区画表示を実施中。 ▪ 段差が発生したアスファルトの再舗装を2024年度上期までに実施予定。
1-⑨	2024/1/17	1号機 高圧炉心スプレィディーゼル発電機の試運転中における自動停止	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1月16日に発生した志賀町震度5弱の地震後の保安確認措置として、ディーゼル機関を起動し、発電機を所内電源系統に接続する試運転をしていたところ自動停止した。 なお、1月1日に発生した志賀町震度7の地震を受けた試運転（1月4日実施）では異常はなかった。 ⇒外部電源3回線（赤住線（66kV 1回線）および志賀原子力線（275kV 2回線））を確保しており、1号機非常用ディーゼル発電機3台のうち2台は健全であることから電源供給に影響はない。 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 今回の事象について、要因調査において設備の異常は認められなかった。また、その後実施した実負荷試験においても異常がなかった。 ▪ 推定原因への対策内容を手順書に反映し、高圧炉心スプレィディーゼル発電機を待機とした。

発生事象および現時点までの対応状況

[2024年1月30日現在]

志賀原子力発電所2号機

No.	公表日	件名	事象概要	対応状況
2-①	2024/1/2	2号機 主変圧器からの油漏れおよび噴霧消火設備の起動、放圧板の動作	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 変圧器の絶縁油※ が約3,500リットル（推定）堰内に漏れいしていることを確認。 ※保有量：122,500リットル（変圧器本体：122,500リットル） ▪ 噴霧消火設備の自動起動、放圧板が動作したことを確認。 （火災の発生はないことを確認） ▪ 予備電源変圧器に切替え、志賀原子力線（275kV）より受電中。所内電源系統の切替により、赤住線（66kV）からも受電可能。また、非常用の電源として非常用ディーゼル発電機、大容量電源車および高圧電源車が確保されている。 <p>⇒必要な外部電源や非常用の電源が確保されており、使用済燃料の冷却等の原子力安全の確保に影響はない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1月5日に油約19,800リットル（推定）回収済。（雨水等を含めると約24,600リットル。回収量訂正（1月5日）） ▪ 絶縁油が漏れいしている放熱器の仕切弁を閉止するとともに、雨水浸入を防止するための養生を実施。また、他の放熱器も余震による損傷で絶縁油が漏れいするのを防止するため、仕切弁の閉止を実施。 ▪ 比率差動継電器が動作していることに加え、油中ガス分析にて変圧器の内部故障の兆候が確認されたことから、2024年1月末までに低圧電気試験、2月中旬に内部点検を実施する。また、内部点検に合わせて現時点で損傷が確認されていない冷却器上部配管接続部の非破壊試験を実施する。その結果を踏まえて放圧板を含め変圧器の修理方法について検討する。 ▪ 油漏れの原因となった損傷している冷却器上部配管接続部の更なる調査を行う。
2-②	2024/1/2	2号機 使用済燃料貯蔵プール水の飛散	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 使用済燃料貯蔵プールの波打ち現象（スロッシング）を確認。 ▪ 飛散した量は約326リットル（水位低下量は1.3mm相当）、放射エネルギーは約4,600Bq、外部への放射能の影響はなし） <p>⇒プール水位はほとんど変化しておらず、使用済燃料の冷却等の原子力安全の確保に影響はない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1月3日にふき取り実施済。 ▪ 現在、使用済燃料を安定に冷却中。

発生事象および現時点までの対応状況

[2024年1月30日現在]

No.	公表日	件名	事象概要	対応状況
2-③	2024/1/2	2号機 低圧タービンにおける「伸び差大」警報発生	<ul style="list-style-type: none"> ・地震の揺れにより「伸び差大」の警報発生。 ⇒タービンの停止中に発生したものであり、原子力安全の確保に影響はない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・タービンの健全性確認方法についてメーカーと検討を行い、その後、速やかに開放点検を行い、タービンの損傷の有無を確認の上、必要に応じて補修および復旧を実施予定。
2-④	2024/1/2	2号機 使用済燃料貯蔵プール落下物	<ul style="list-style-type: none"> ・2号機使用済燃料貯蔵プール内に保管してあった原子炉冷却材再循環ポンプの検査装置の一部が使用済燃料貯蔵プールの底部に落下していることを確認。 ⇒落下物は軽量（ポリエステル製）であり、燃料から離れた位置（約4m）に落下したことから使用済燃料への影響はない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・メーカーと落下物の回収方法等について検討を行い、2023年度中に落下物を回収する予定。
2-⑤	2024/1/3	2号機 励磁電源変圧器の放圧弁の動作	<ul style="list-style-type: none"> ・変圧器上部にある放圧弁の動作により導油管を通じて変圧器の絶縁油 約100リットル（推定）が堰内に排出されたことを確認。 （地震により変圧器内部の油が揺れることで、内圧が一時的に上昇し、放圧弁が正常に動作したもの） ⇒励磁電源変圧器はプラント運転時に使用する変圧器であり、原子力安全の確保に影響はない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・1月5日に油約100リットル回収済。 ・2024年3月末までに低圧電気試験および動作した放圧弁について新品を製作し取替を実施予定。
2-⑥	2024/1/3	2号機 取水槽内の海水面上昇	<ul style="list-style-type: none"> ・1月1日の発電所のデータの再確認により、2号機取水槽内の海水面が通常より約3m上昇していたことを確認。 ⇒発電所の敷地高さ11mの地点に高さ4mの防潮堤・防潮壁を設置しており、約3mの上昇による発電所設備への影響はない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・2号機取水槽内の水位計で約3mの水位上昇を確認し、海域における水位変動を解析することとしていた。その後、取水槽内の水位データを用いて解析した結果、取水口付近で約3mの水位上昇と評価した。 さらに、波高計データを収集・分析・評価した結果、物揚場付近でも約3mの水位上昇を確認した。

発生事象および現時点までの対応状況

[2024年1月30日現在]

志賀原子力発電所1、2号機共通

No.	公表日	件名	事象概要	対応状況
共-①	2024/1/2	1, 2号機 廃棄物処理建屋エキ スパンションジョイ ントシールカバーの 脱落	<ul style="list-style-type: none"> 1号機廃棄物処理建屋と2号機廃棄物処理建屋を接続するゴム製のシール部材（エキスパンション）を覆う金属製のカバーが脱落していることを確認。また、当該のシールカバーはシール部材の劣化防止用の部品である。 ⇒シール部材自体に損傷はなく、外部への放射能等の影響がないことを確認。 	<ul style="list-style-type: none"> 2024年4月までに脱落したカバーの補修を実施予定。
共-②	2024/1/5	物揚場埋立部の舗装 コンクリートの沈下 発生	<ul style="list-style-type: none"> 物揚場の埋立部において、地震の影響により舗装コンクリートが沈下し、段差が発生していることを確認。 ⇒物揚場の構造自体に問題なし。 	<ul style="list-style-type: none"> 沈下測定等の詳細調査を2024年1月末までに実施後、2024年度の荷揚げ作業（低レベル放射性廃棄物等）に備え2024年度上期までに復旧予定。
共-③	2024/1/7	発電所前面の海面上 での油膜確認	<ul style="list-style-type: none"> 志賀原子力発電所前面の海面上に、油膜（約5m×10m）が浮いていることを確認。 1月1日の地震時に変圧器絶縁油の漏えいが発生した際の噴霧消火設備の作動により飛散し、その後の降雨で側溝等を通じ前面海域に流れた絶縁油と推定される。 ⇒漏えい油は中和、回収等を行い、環境への影響はない。 	<ul style="list-style-type: none"> 1月7日に中和剤等による油膜の処理を実施。 発電所全域について油の漏えい等がないことを確認済。（1月7日） オイルフェンスを設置するとともに、側溝等に油がないか重点的な確認を継続する。
	2024/1/10	発電所前面の海面上 での油膜確認	<ul style="list-style-type: none"> 2号機主変圧器周辺の側溝に油膜が確認され、その下流側の確認により、前面の海面上に、油膜（約100m×30m、推定約6リットル）が浮いていることを確認。 ⇒海岸部にオイルフェンスを設置したことから環境への影響はない。 	<ul style="list-style-type: none"> 側溝に設置した油吸着マットの設置方法の改善および監視頻度増加による監視強化を継続中。 側溝下流に設置される雨水用の排水ゲートのレベルおよび海上のオイルフェンスの設置状況について24時間体制で監視強化を継続中。 1月14日に2号機主変圧器堰内の碎石除去を開始（油流出の原因調査のため）。

発生事象および現時点までの対応状況

[2024年1月30日現在]

No.	公表日	件名	事象概要	対応状況
共-④	2024/1/9	外部電源（送電線・変電所設備）の状況	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 志賀原子力発電所に繋がる送電線の点検を行い、以下を確認。 (志賀原子力線 275kV 2回線) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 異常なし (赤住線 66kV 1回線) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 送電線の絶縁用の碍子の欠損（1箇所）、ジャンパ線（鉄塔前後の碍子装置間をつなぐ電線）の素線切れ（1箇所）が確認されたが、現時点で送電線の機能に問題なし。 [No.5 鉄塔：6個のうち1個欠損] [No.3 鉄塔：素線 30本中5本断線] (志賀中能登線 500kV 2回線) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 中能登変電所内の GIS（ガス絶縁開閉装置）のブッシング（絶縁用の碍管）の破損、送電線の絶縁用の碍子の欠損（2箇所）を確認。 [2号線開閉所引留鉄構：53個中4個欠損] [1号線No.2 鉄塔：36個中1個欠損] ▪ 志賀中能登線は2回線中1回線が使用可能であるが、2号機主変圧器が使用不可であり、受電できない。 ▪ 志賀原子力発電所の外部電源が3回線（志賀原子力線1号線、志賀原子力線2号線、赤住線）となっているが、1、2号機それぞれに電源供給が可能である。 また、非常用の電源として非常用ディーゼル発電機、大容量電源車および高圧電源車が確保されている。 <p>⇒必要な外部電源や非常用の電源が確保されており、使用済燃料の冷却等の原子力安全の確保に影響はない。</p>	<p>(赤住線 66kV)</p> <p>1月13日（土）に欠損した絶縁用の碍子（1箇所）および素線切れのジャンパ線（1箇所）の交換を実施。 なお、この作業に伴い1号機については、2号機からの所内電源融通により志賀原子力線（275kV 2回線）に切り替え実施。</p> <p>(志賀中能登線 500kV)</p> <p>送電線の絶縁用の碍子の欠損は今後、速やかに補修。 中能登変電所内の破損した GIS のブッシング（絶縁用の碍管）は、2024年6月までに取替予定。</p>