


(2)-3 S-4の条線観察結果

試料名		走向/傾斜 (走向は真北)	条線のレイク※1, 2	変位センス
ボーリングF-9' 孔 [深度107.63m]	下盤側	N31° E/62° NW	160° R	左横ずれ逆断層
ボーリング2U-4孔 [深度39.45m]	下盤側	N58° E/72° NW	120° R	左横ずれ逆断層
ボーリングG-9.2-1孔 [深度63.18m]	下盤側	N42° E/52° NW	140° R	(不明)
ボーリングF-9.3-4孔 [深度66.55m]	下盤側	N44° E/63° NW	150° R	(不明)
ボーリングNo.3孔(水平) [深度25.35m]	下盤側	N39° E/38° NW	150° R	(不明)
ボーリングNo.4孔(水平) [深度10.85m]	下盤側	N43° E/69° NW	135° R	(不明)
ボーリングG-9.3-2孔 [深度66.52m]	下盤側	N40° E/52° NW	150° R	(不明)
			40° R	(不明)
ボーリングE-8.50' 孔 [深度113.10m]	下盤側	N38° E/54° NW	131° R	(不明)
ボーリングH-6.4孔 [深度94.65m]	上盤側	N39° E/56° NW	88° R	(不明)
35m盤トレンチ(A)底盤	下盤側	N52° E/62° NW	135° R	(不明)
			110° R	(不明)

※1 上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す。
※2 新旧対比ができる条線は最新のレイクのみ示す。


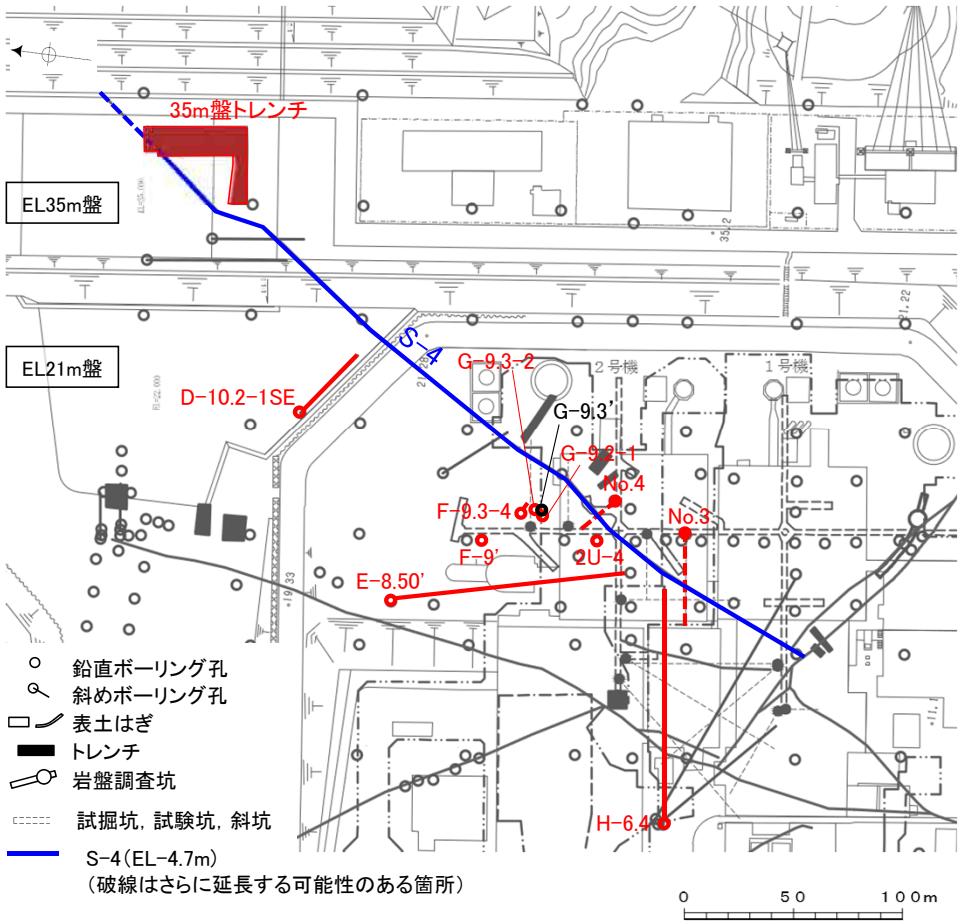


位置図

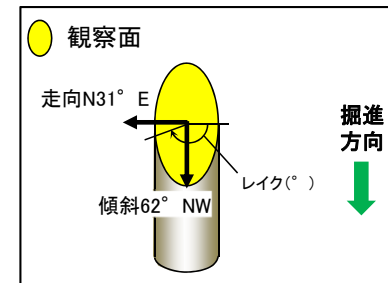


概念図
※走向は真北で示す。

条線方向及び礫周りの粘土の非対称構造から、逆断層センスを示す。

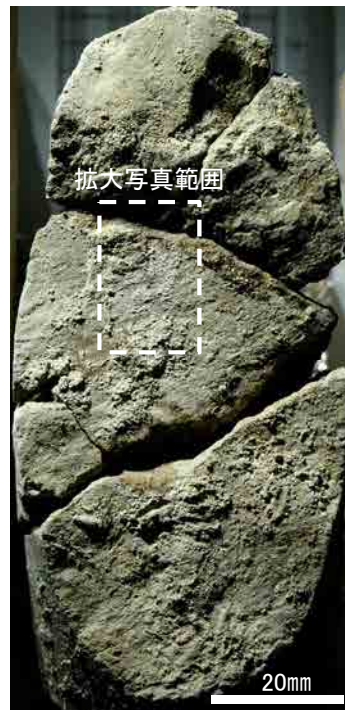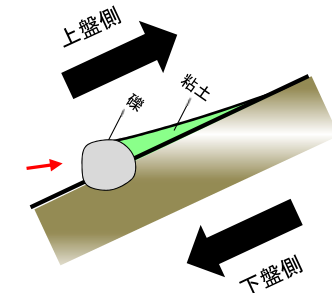

観察面写真

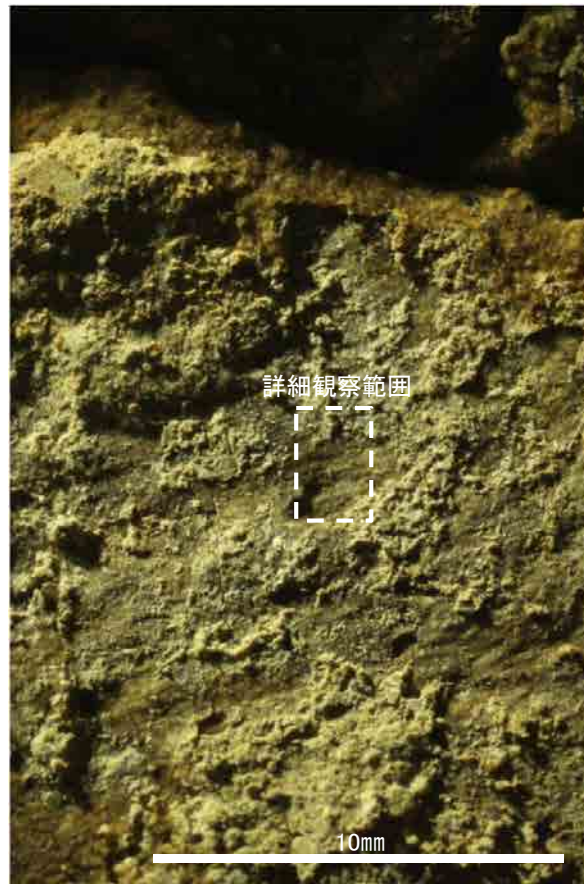


観察面拡大写真



詳細観察写真



・条線のレイクは160° R, 変位センスは左横ずれ逆断層センス

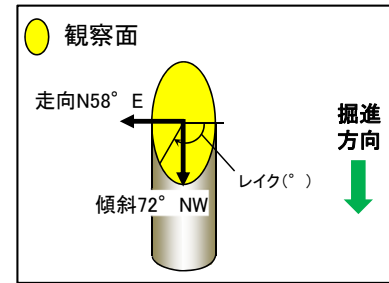


概念図

※走向は真北で示す。


条線方向及びリーデルセン断から、
逆断層センスを示す。

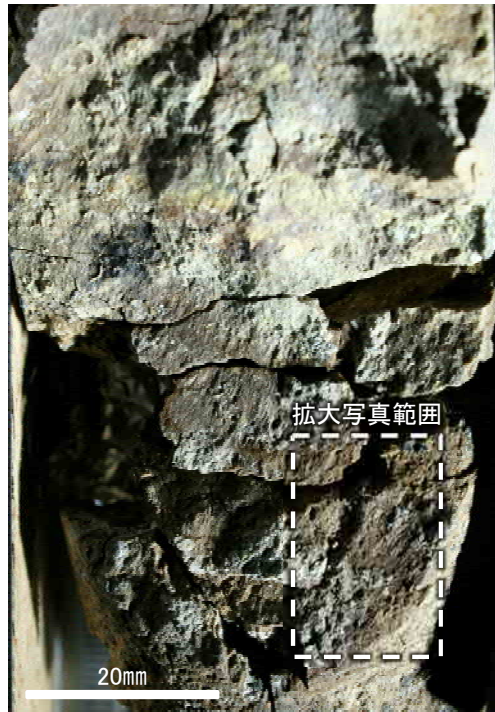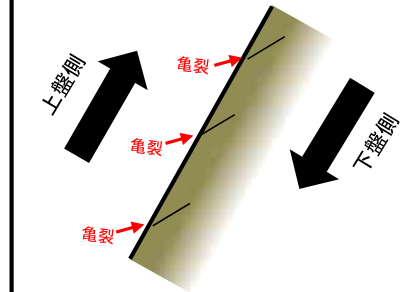

観察面写真

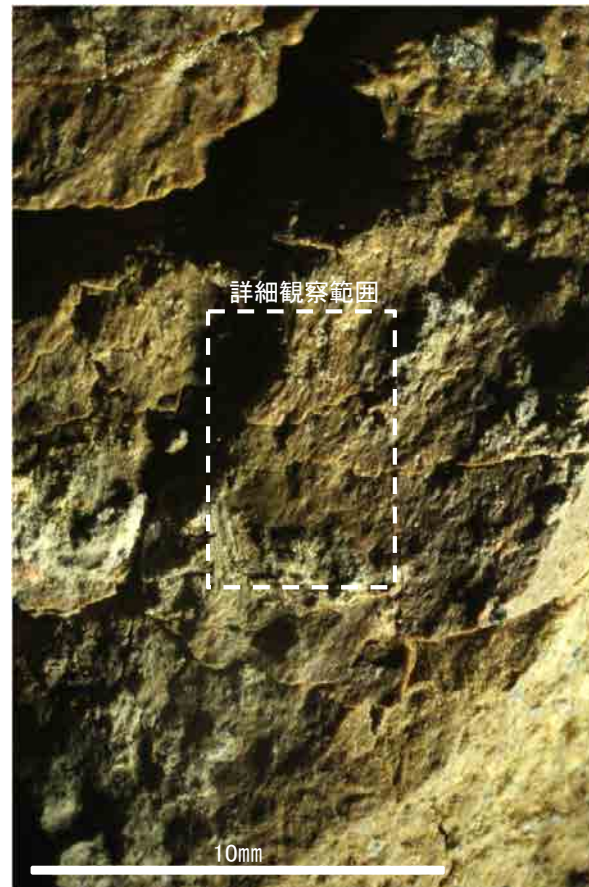


観察面拡大写真

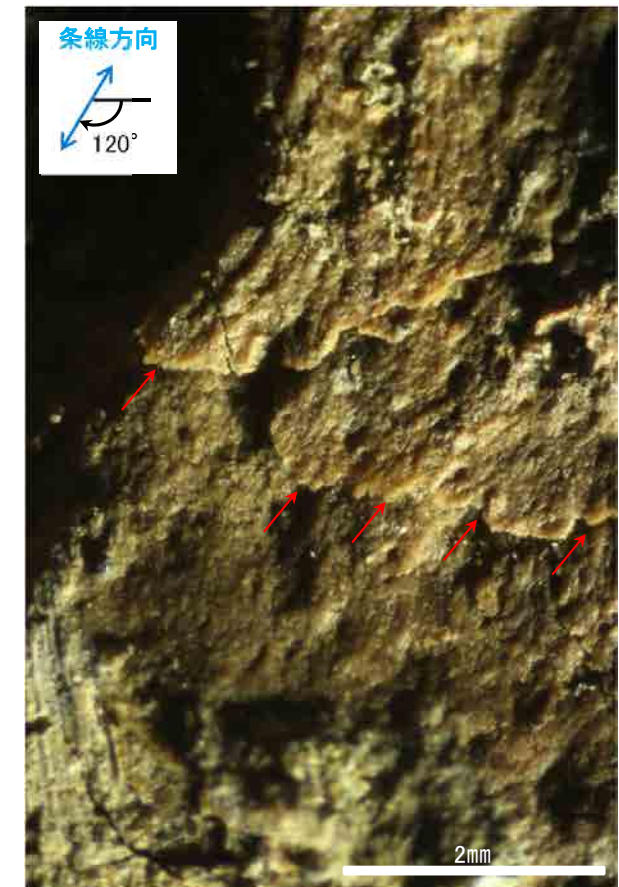

詳細観察写真

・条線のレイクは120° R, 変位センスは左横ずれ逆断層センス

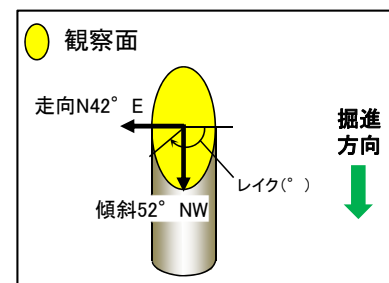


概念図


※走向は真北で示す。



観察面写真

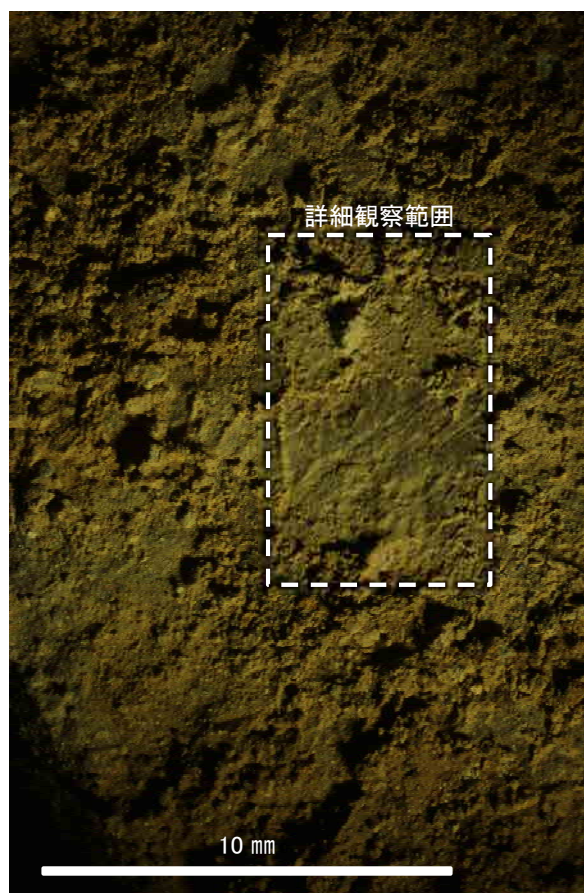


観察面拡大写真

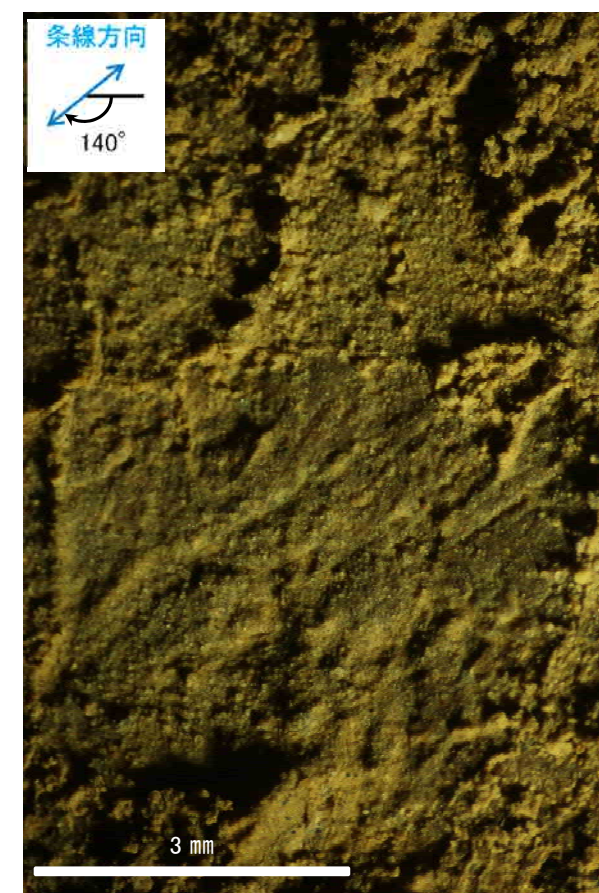

詳細観察写真

・条線のレイクは140° R, 変位センスは不明

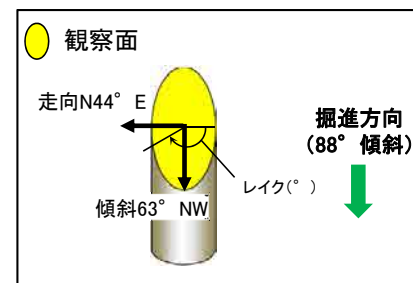


概念図


※走向は真北で示す。



観察面写真

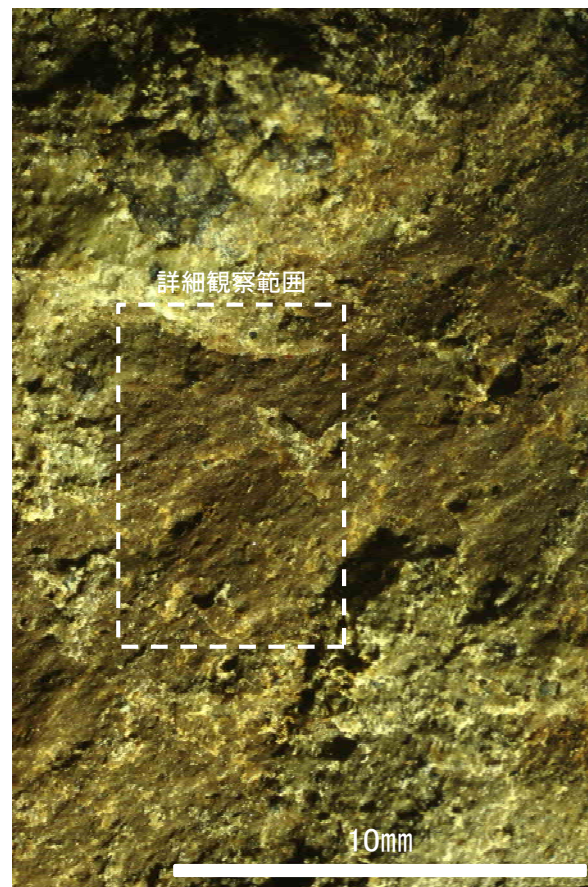


観察面拡大写真

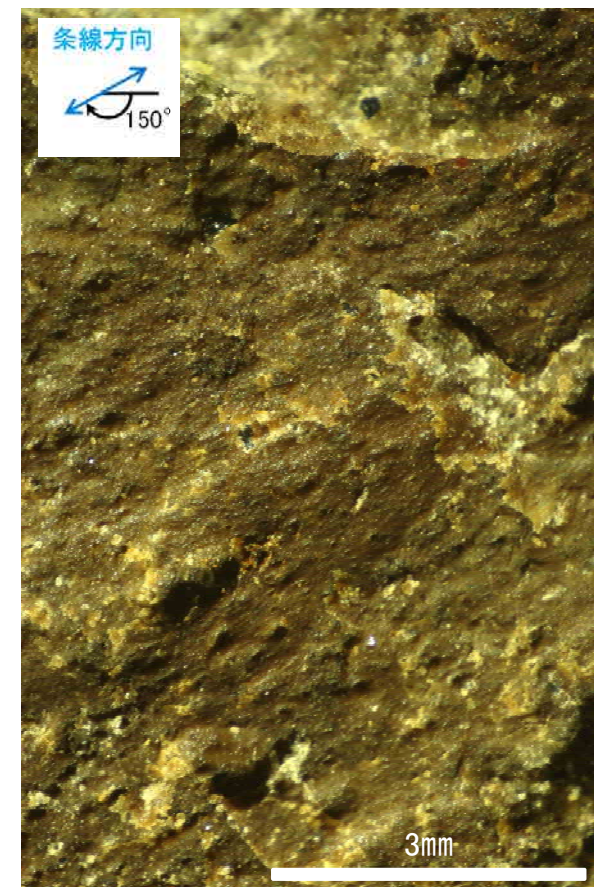


詳細観察写真

・条線のレイクは150° R, 変位センスは不明

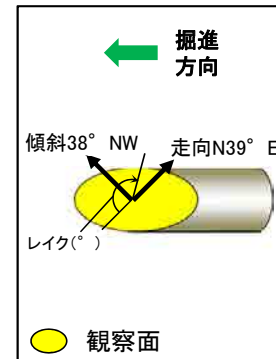

概念図
※走向は真北で示す。

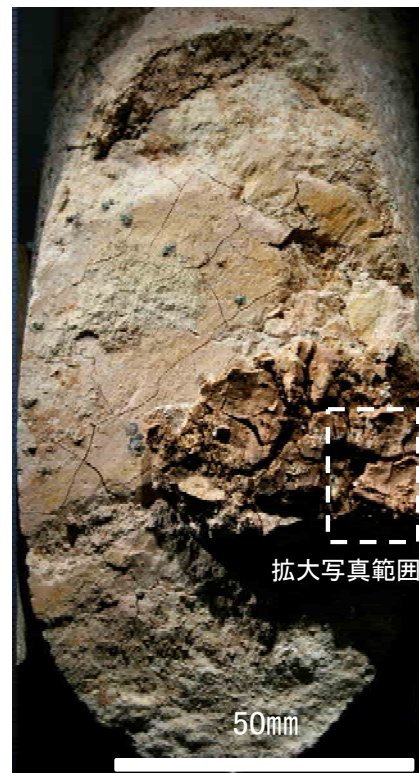


観察面写真



観察面拡大写真




詳細観察写真

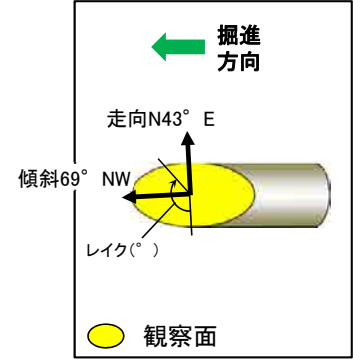

概念図
※走向は真北で示す。




観察面写真

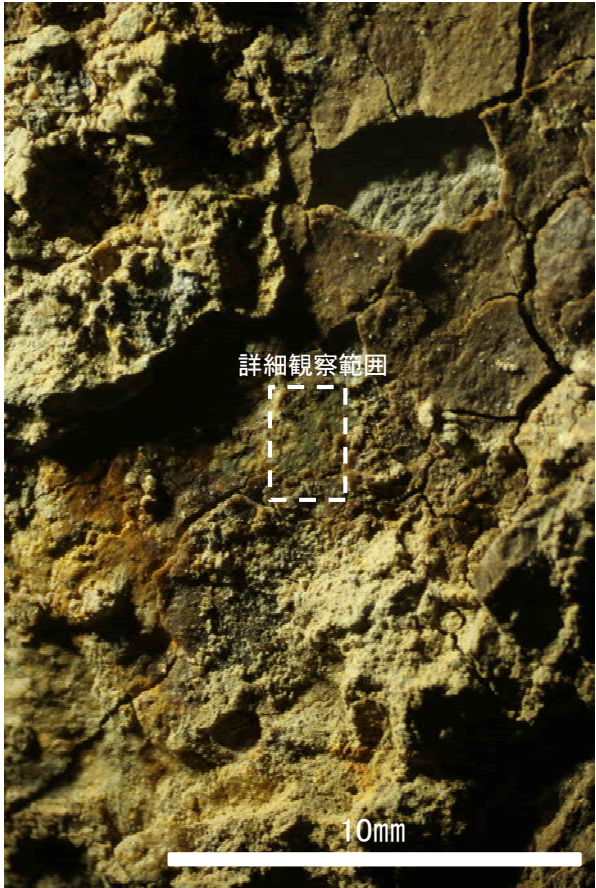


観察面拡大写真




詳細観察写真

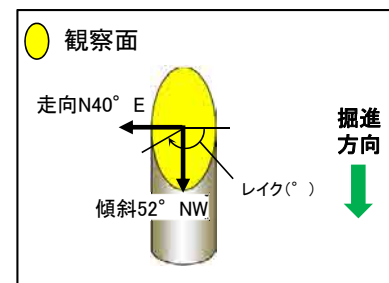


概念図
※走向は真北で示す。

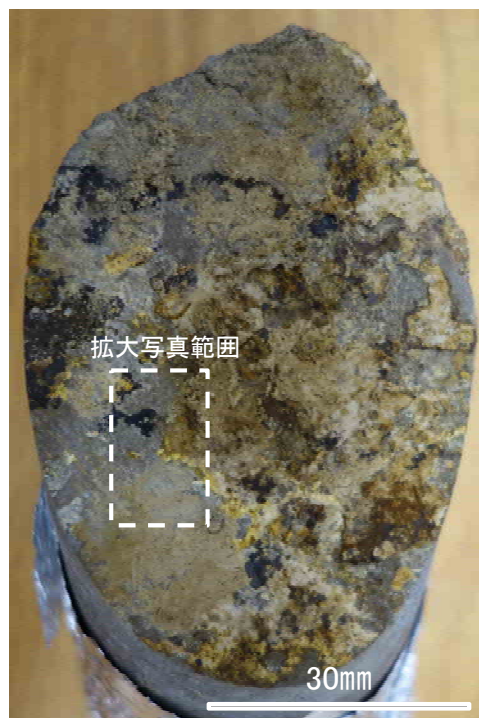


観察面写真

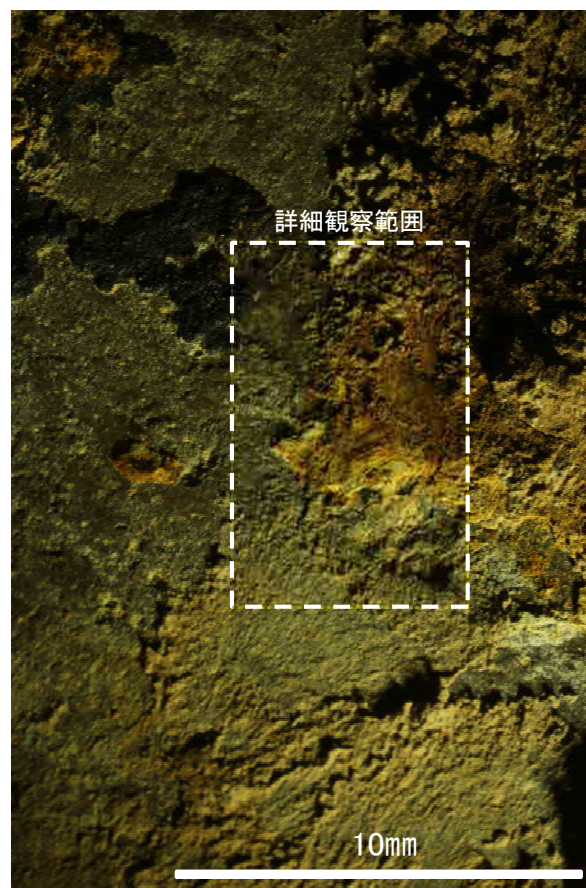


観察面拡大写真

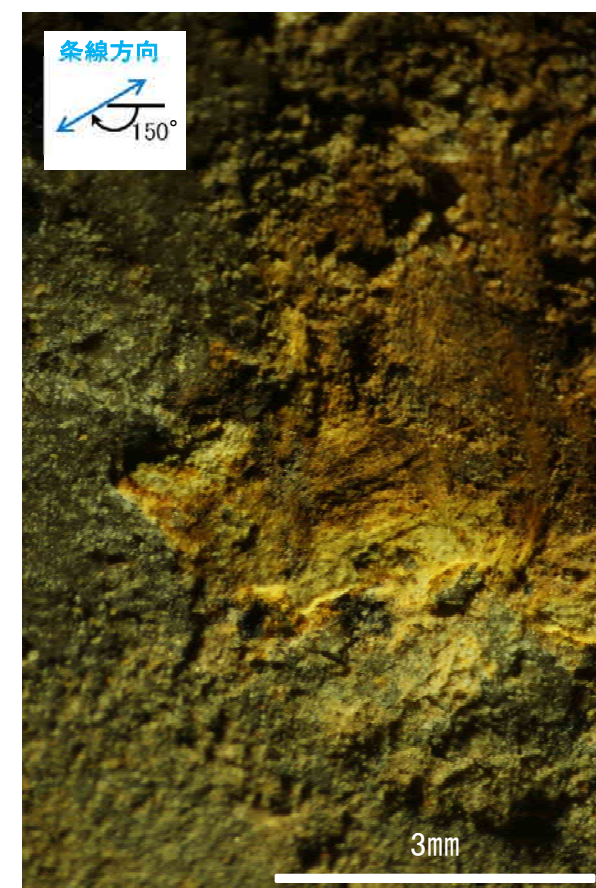


詳細観察写真

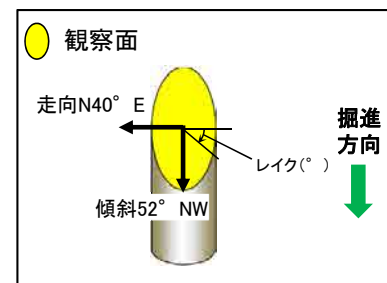


概念図
※走向は真北で示す。

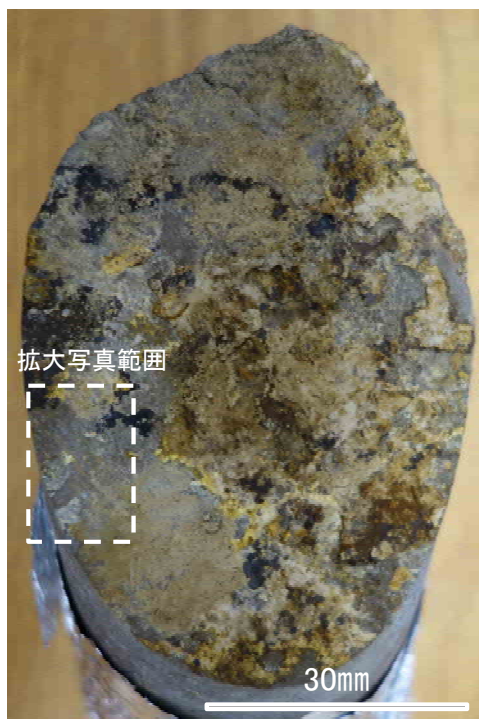

観察面写真

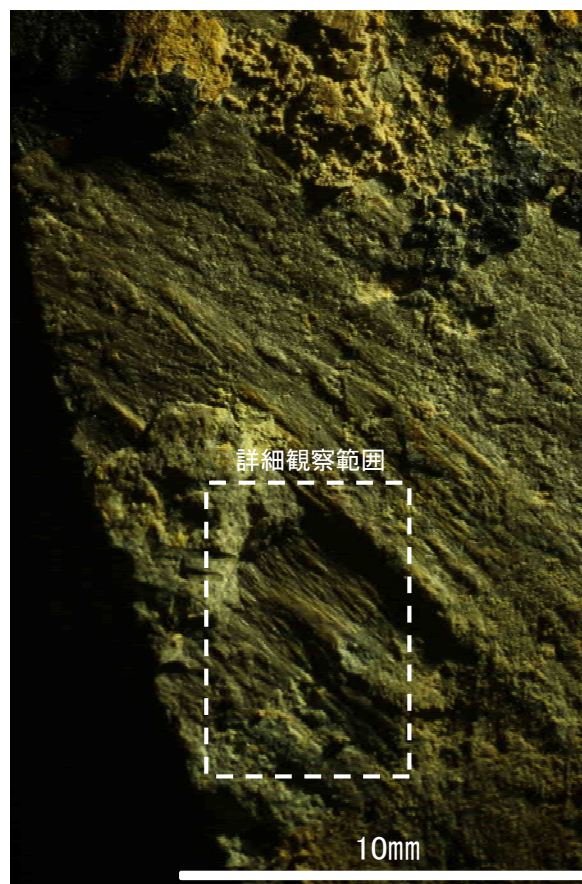


観察面拡大写真

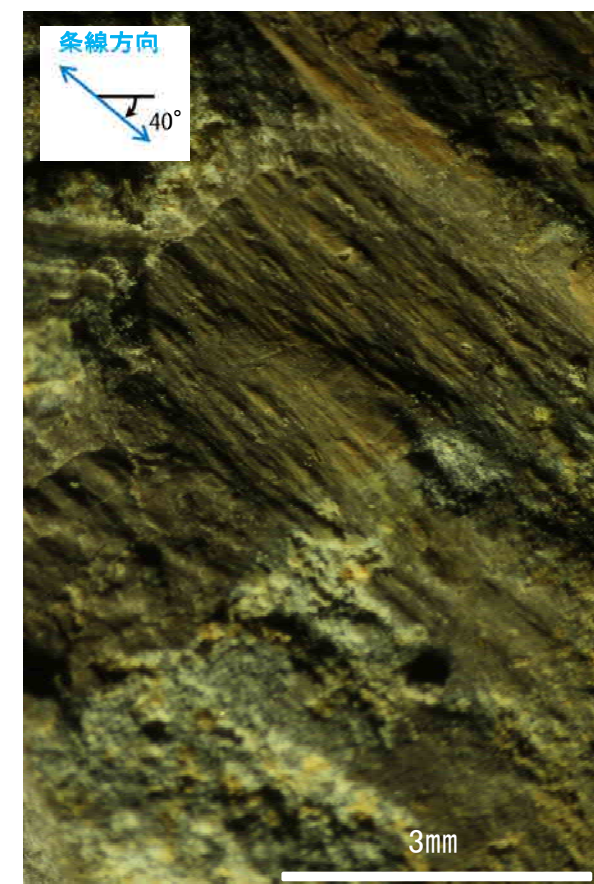


詳細観察写真


・条線のレイクは40° R, 変位センスは不明

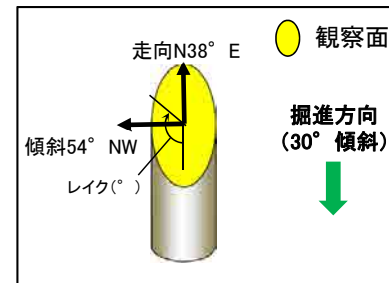

概念図
※走向は真北で示す。

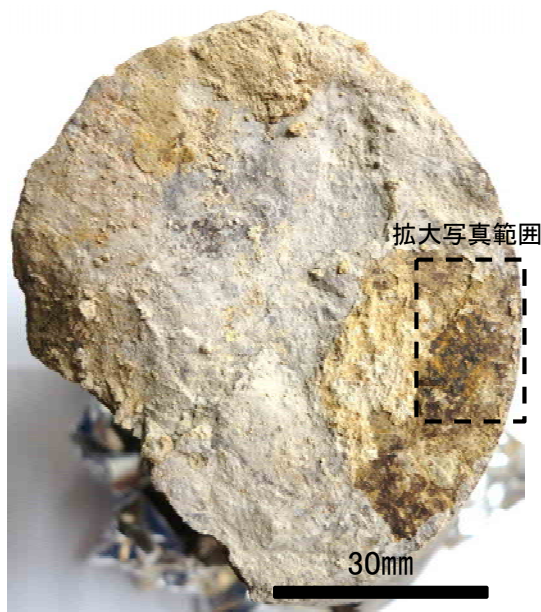


観察面写真

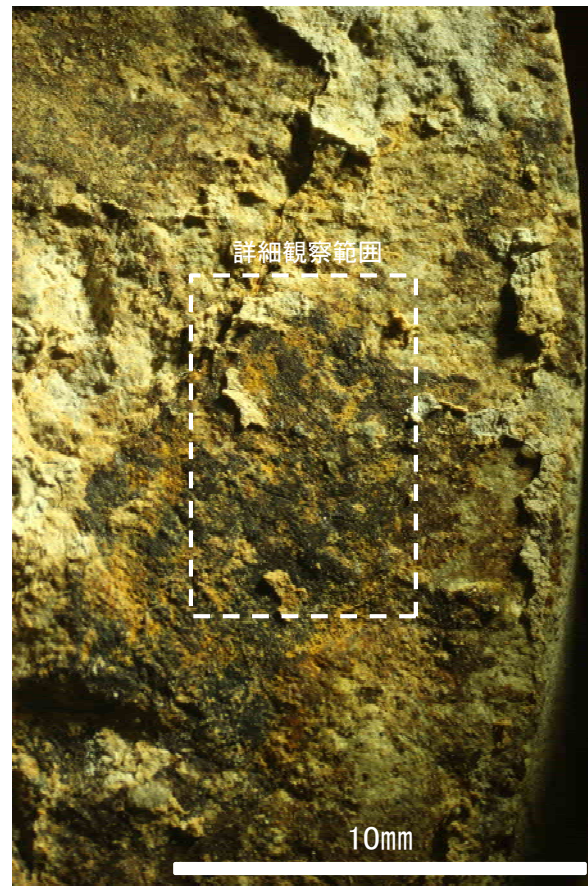


観察面拡大写真




詳細観察写真

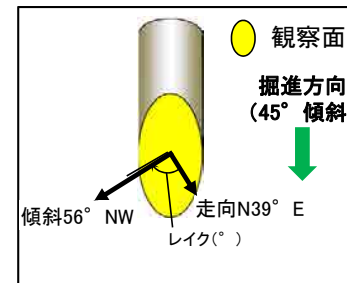


概念図
※走向は真北で示す。

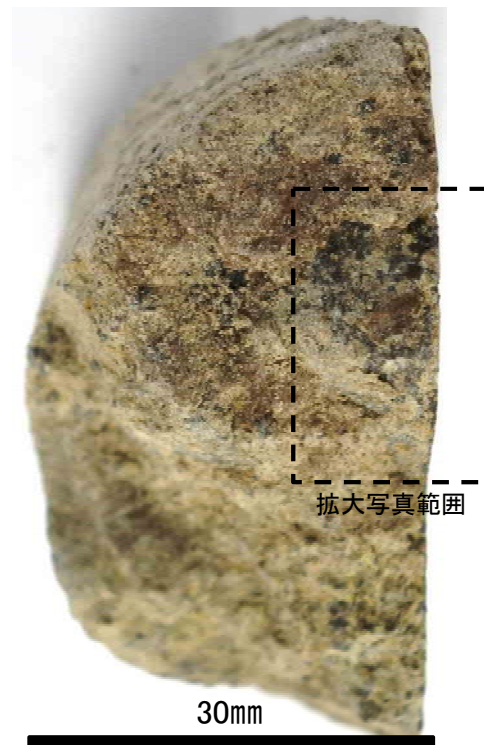


観察面写真

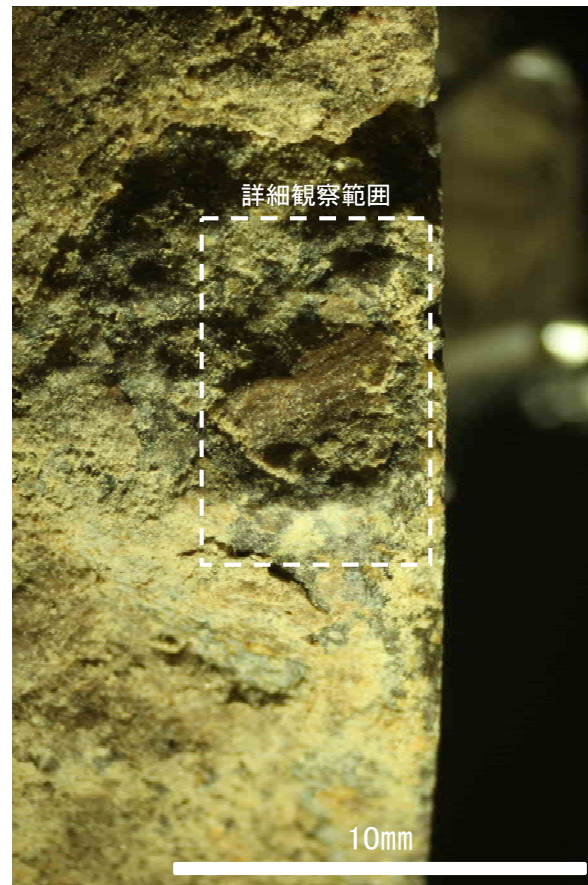


観察面拡大写真

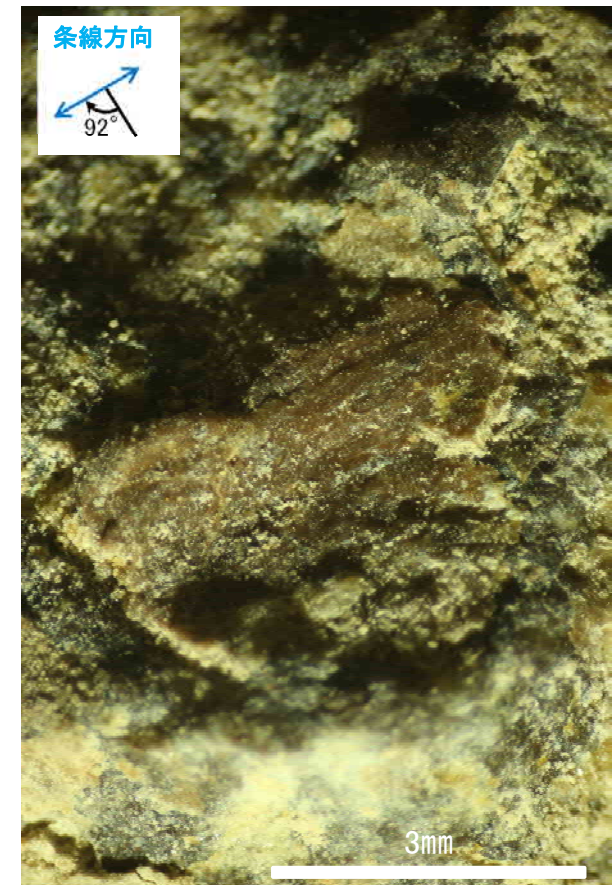


詳細観察写真

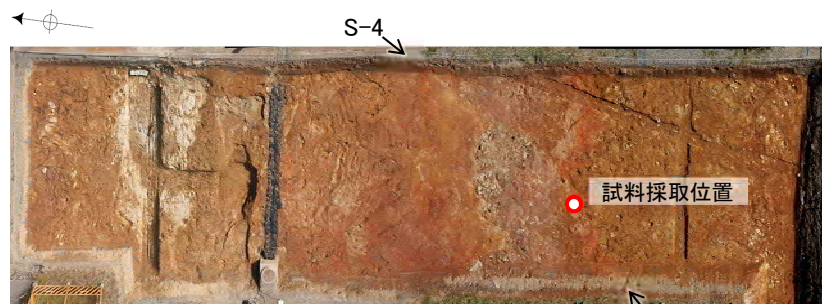


35m盤トレンチ(A) 底盤写真

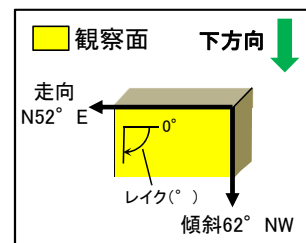


概念図
※走向は真北で示す。

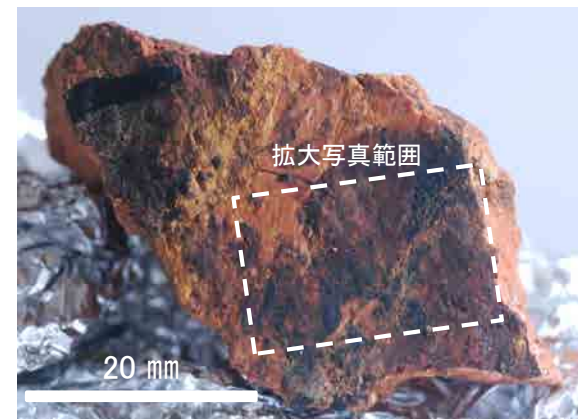

観察面写真

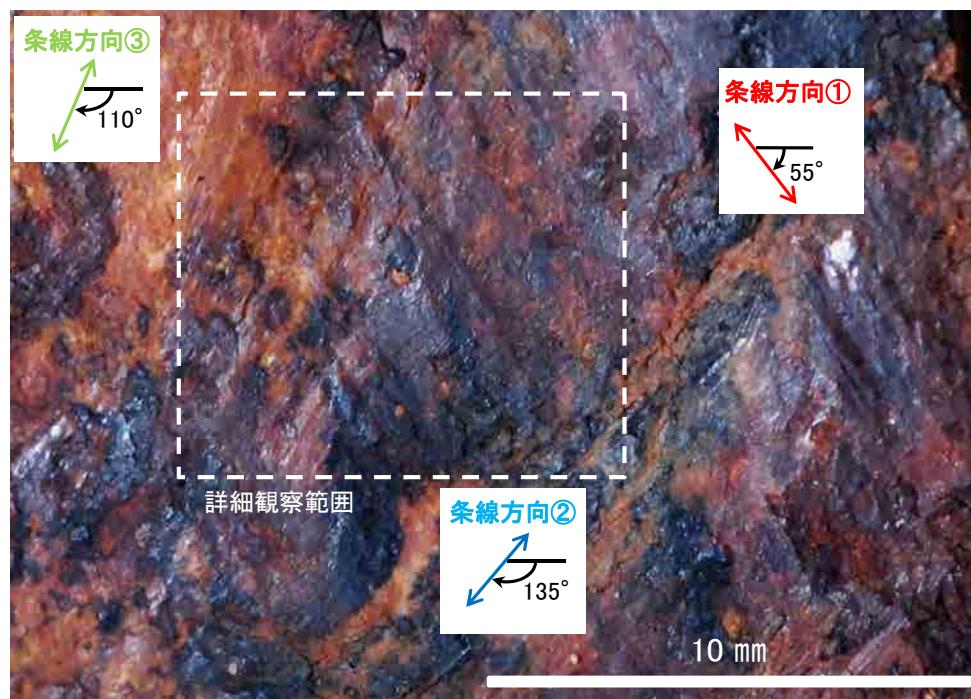

観察面拡大写真

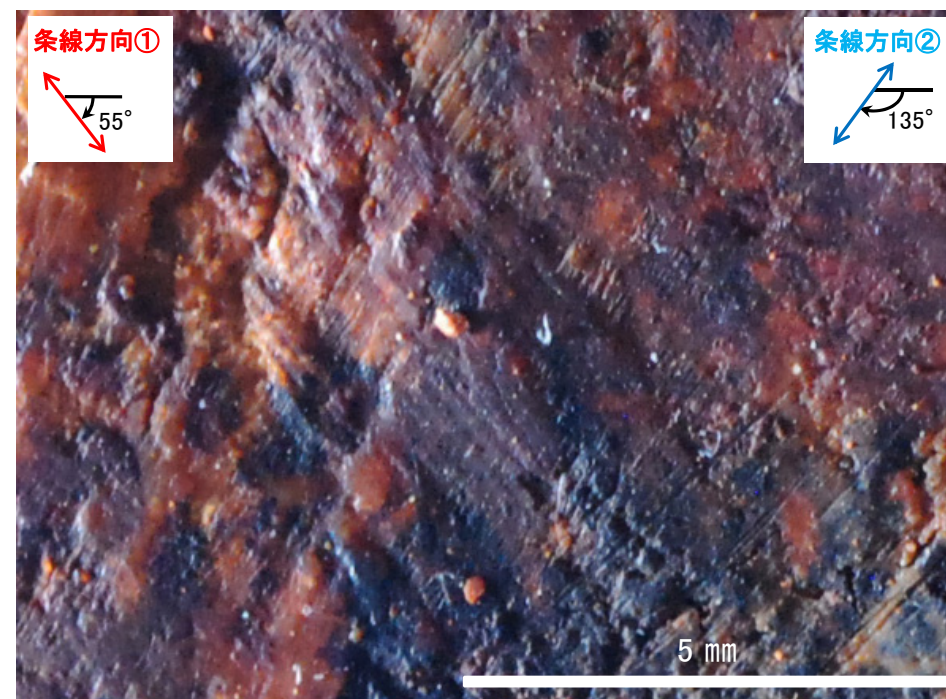

詳細観察写真


- ・条線方向:3方向の条線が認められ, 条線①のレイクは55° R, 条線②のレイクは135° R, 条線③のレイクは110° R
- ・条線の新旧関係:条線①を条線②が上書きしている
- ・変位センス:条線②及び条線③の変位センスは不明

(2)-4 S-5の条線観察結果


S-5の条線観察結果

試料名		走向/傾斜 (走向は真北)	条線のレイク※1	変位センス
ボーリングR-8孔 [深度25.50m]	上盤側	N13° E/70° SE	25° R	(不明)
			45° R	左横ずれ正断層

※1 上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す。

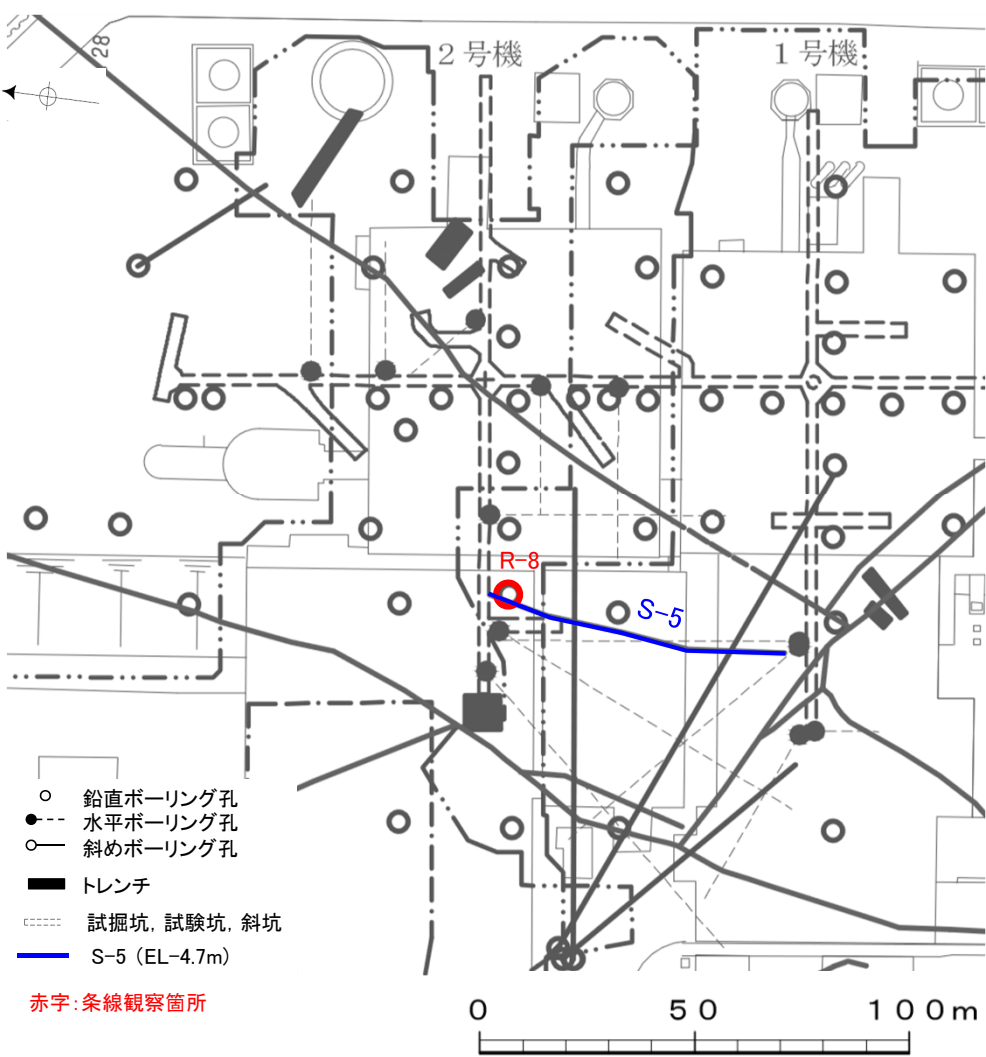


位置図

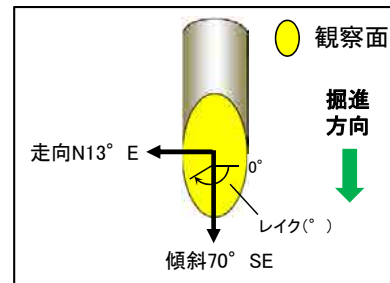


概念図
※走向は真北で示す。



観察面写真

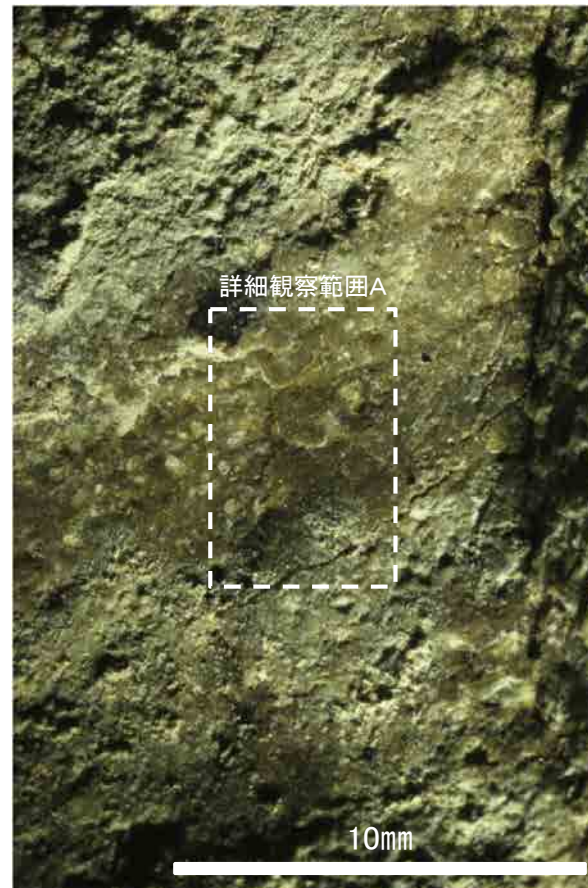


観察面拡大写真

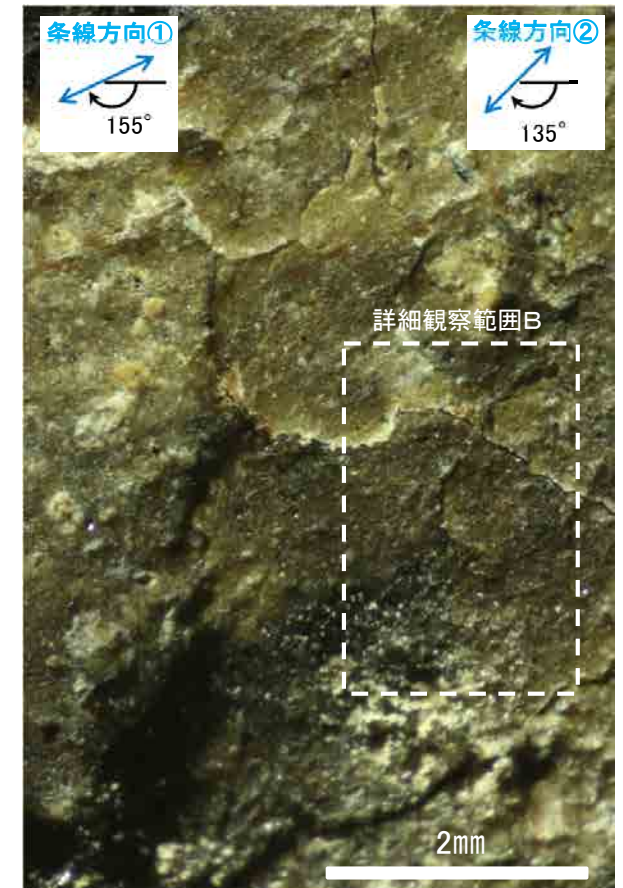


詳細観察写真A

- ・条線①のレイクは25° R (下盤側換算), 変位センスは不明
- ・条線②のレイクは45° R (下盤側換算), 変位センスは左横ずれ正断層センス

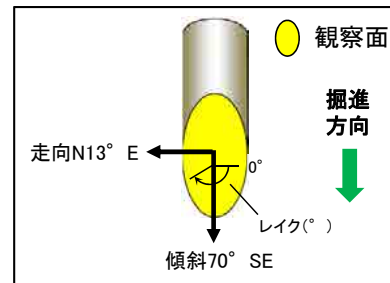

概念図
※走向は真北で示す。

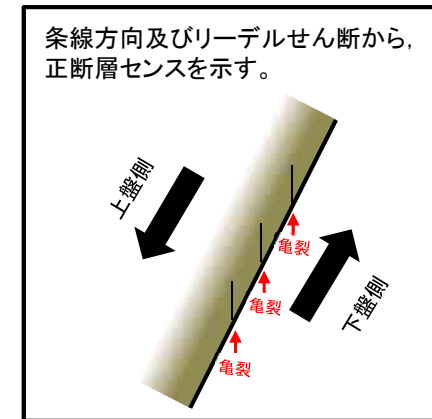

詳細観察写真B

・条線②のレイクは45° R (下盤側換算), 変位センスは左横ずれ正断層センス


(2)-5 S-7の条線観察結果

S-7の条線観察結果



第553回審査会合
机上配布資料1 P.10-57 一部修正

試料名		走向/傾斜 (走向は真北)	条線のレイク※1	変位センス
ボーリングH-5.2孔 [深度55.15m]	下盤側	N19° W/67° SW	80° R	(不明)
ボーリングH-5.2-2孔 [深度34.50m]	上盤側	N43° W/58° SW	18° R	(不明)
ボーリングH-5.4孔 [深度40.20m]	上盤側	N35° W/55° SW	35° R	(不明)
ボーリング H-5.4-1孔 [深度22.70m]	下盤側	N57° W/61° SW	95° R	(不明)
ボーリング H-5.4-3孔 [深度24.15m]	上盤側	N23° W/56° SW	75° R	(不明)
ボーリングH-5.5-1孔 [深度20.90m]	下盤側	N51° W/62° SW	78° R	右横ずれ逆断層
			53° R	(不明)
ボーリングH-5.5-3孔 [深度19.85m]	下盤側	N22° W/71° SW	69° R	右横ずれ逆断層
			94° R	(不明)
ボーリングH-5.7孔 [深度13.20m]	上盤側	N56° W/65° SW	20° R	(不明)
			160° R	(不明)
			45° R	右横ずれ逆断層


※1 上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す。

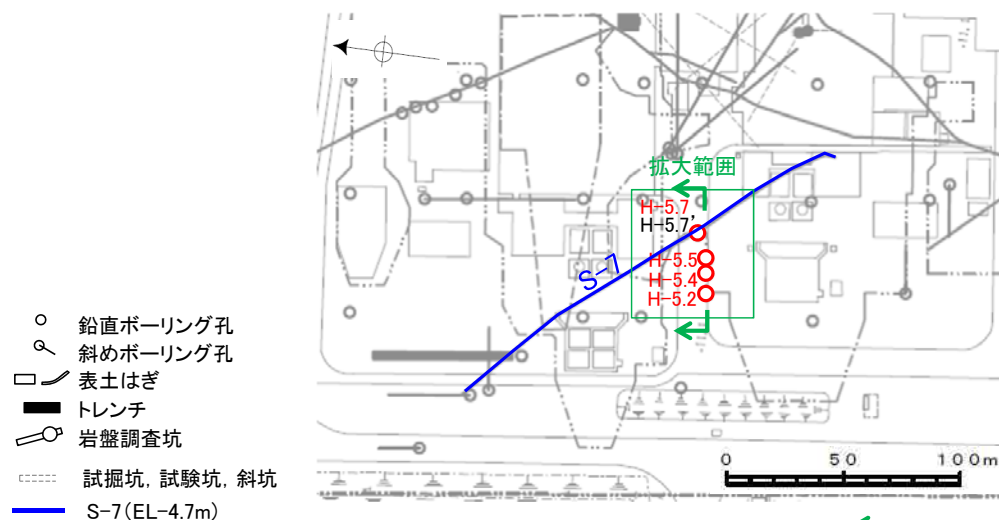

位置図

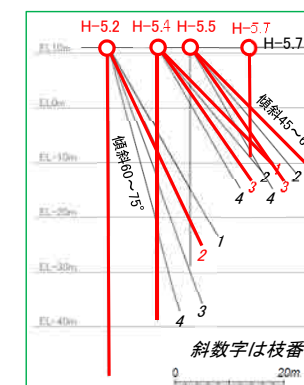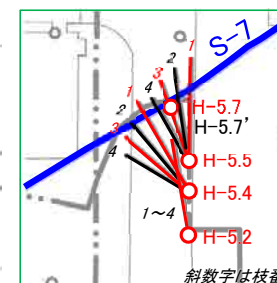


断面位置

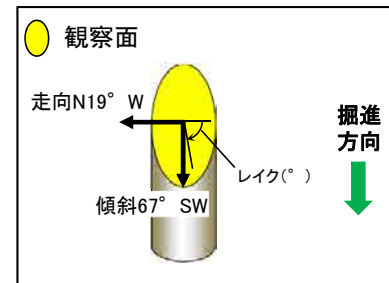

概念図
※走向は真北で示す。



観察面写真

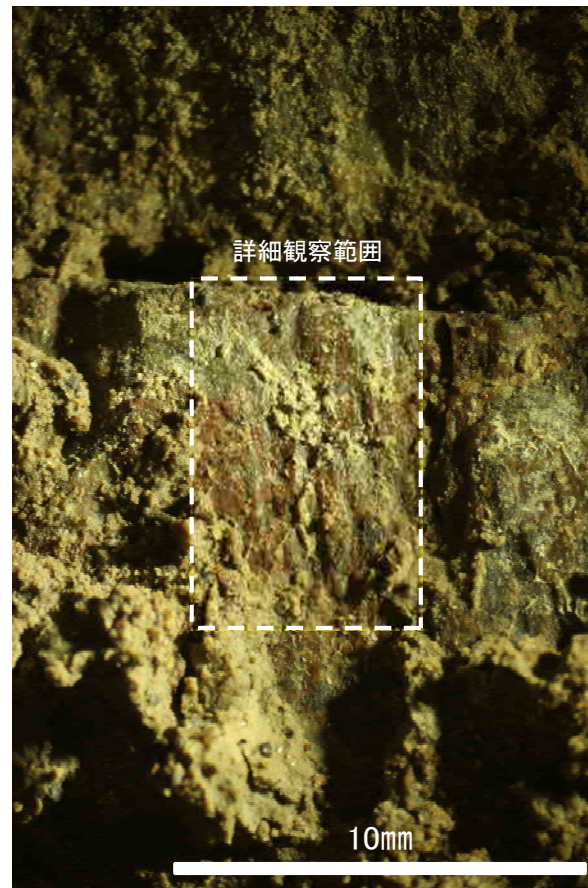


観察面拡大写真



詳細観察写真


・条線のレイクは80° R, 変位センスは不明

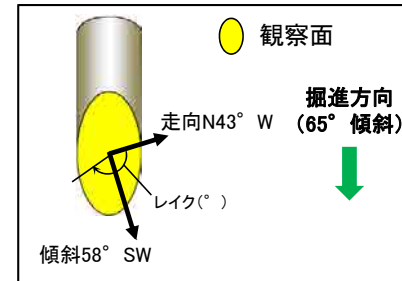


概念図
※走向は真北で示す。




観察面写真

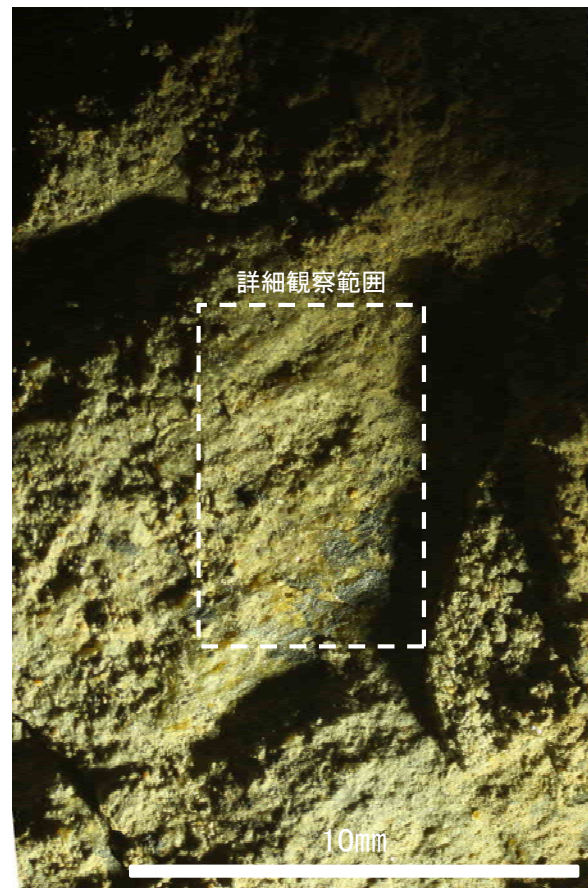

観察面拡大写真

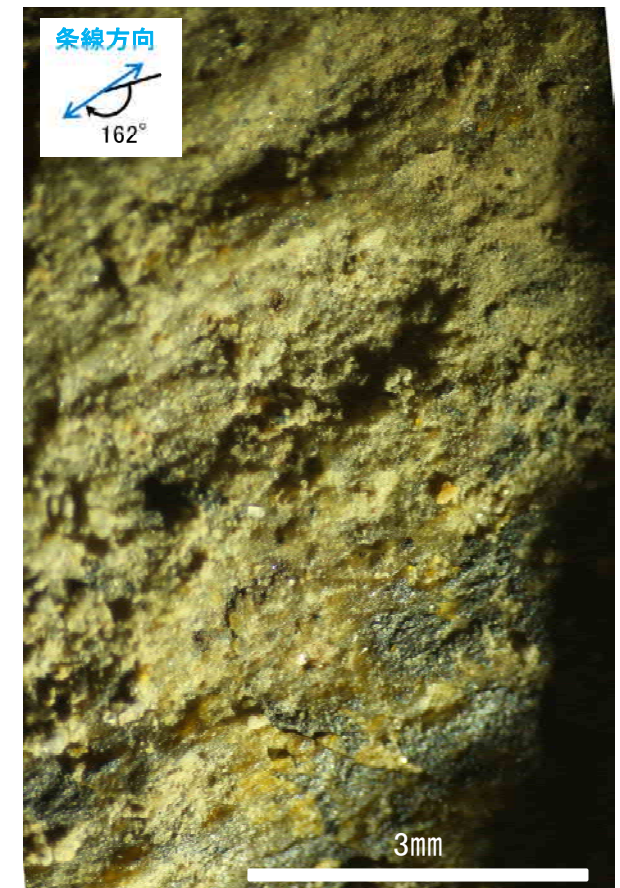


詳細観察写真

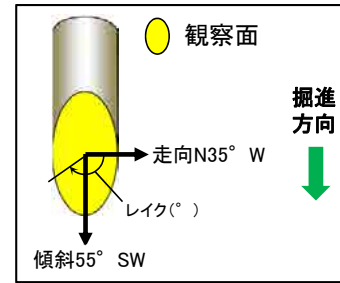


概念図
※走向は真北で示す。




観察面写真

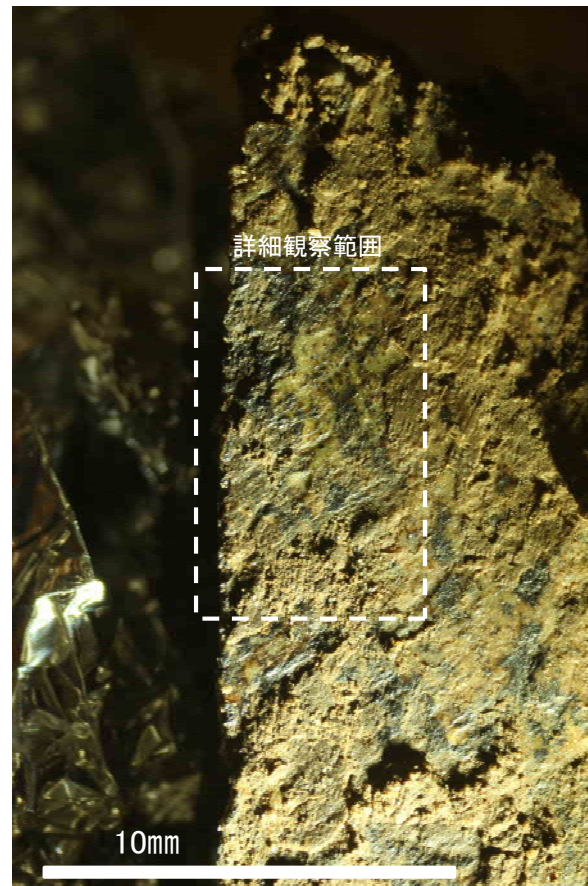


観察面拡大写真

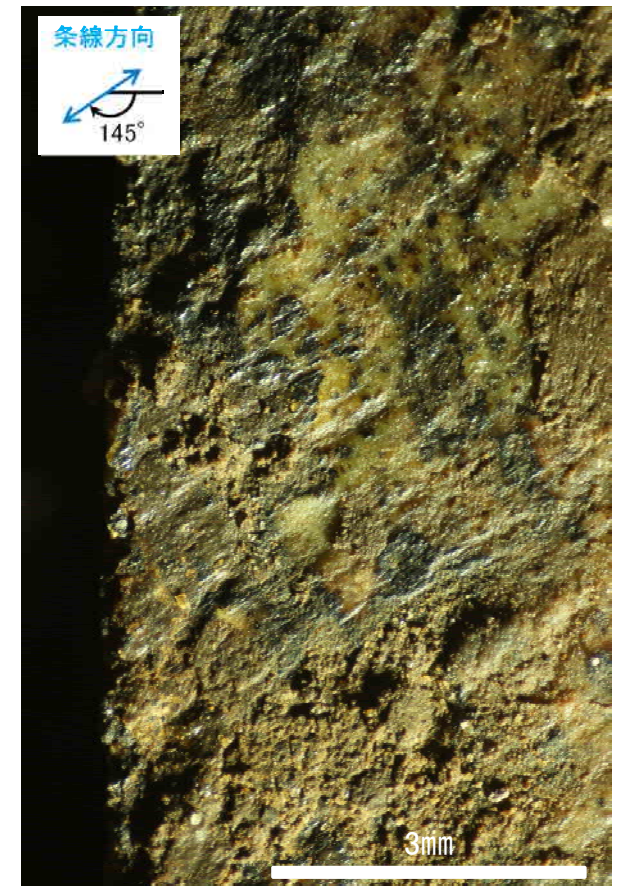


詳細観察写真

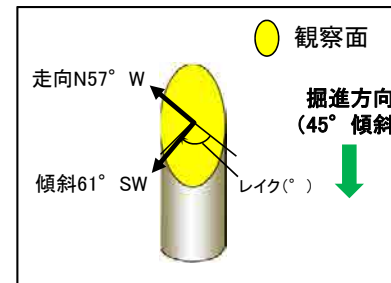


概念図
※走向は真北で示す。

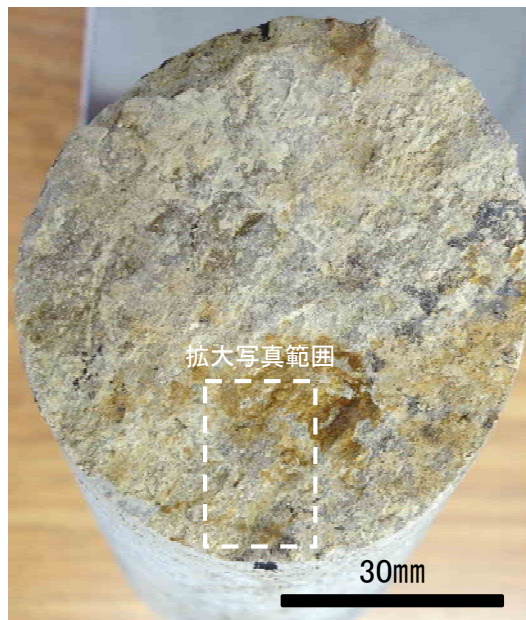

観察面写真

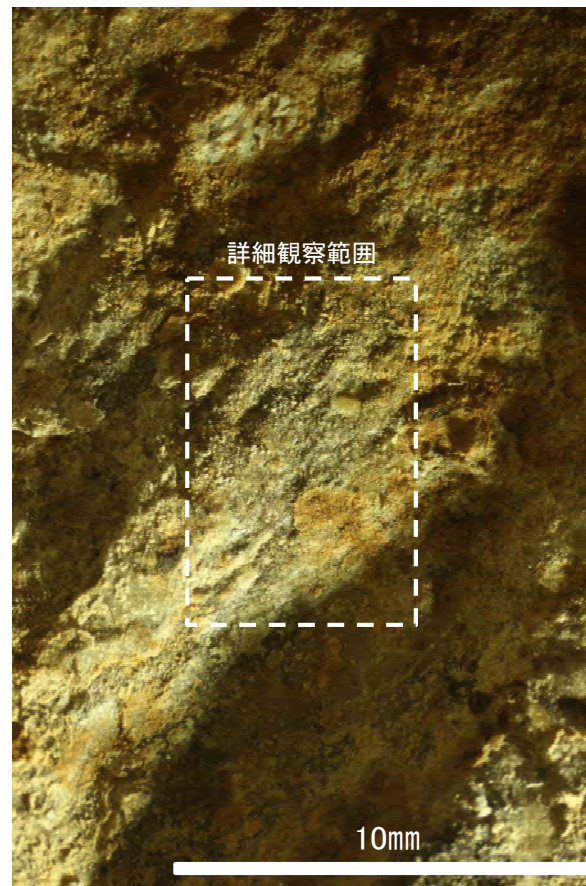


観察面拡大写真

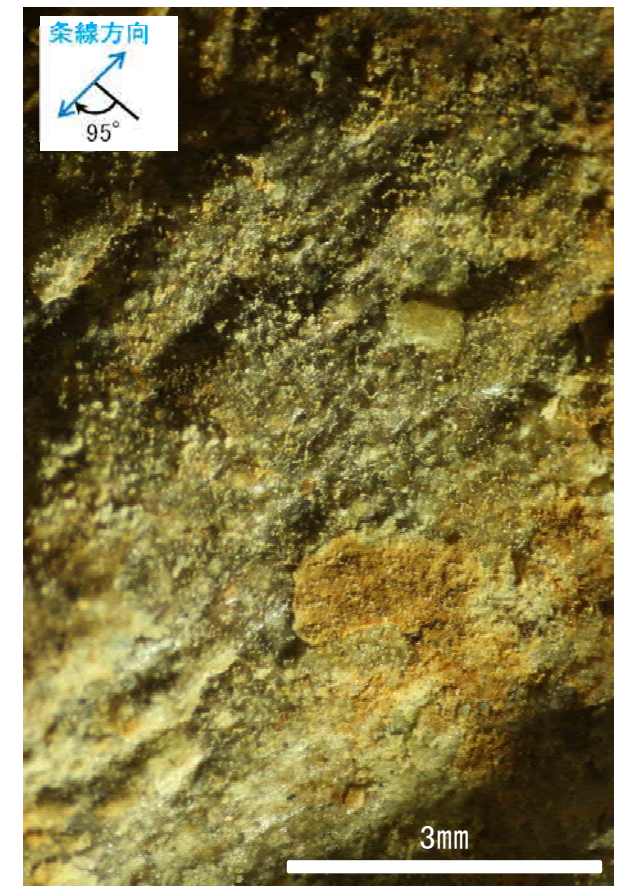

詳細観察写真

・条線のレイクは95° R, 変位センスは不明

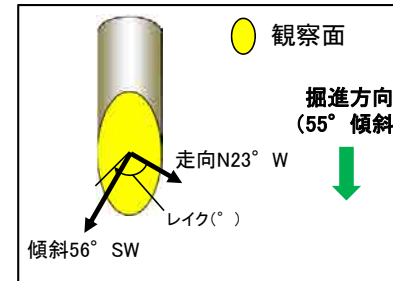


概念図
※走向は真北で示す。



観察面写真




観察面拡大写真

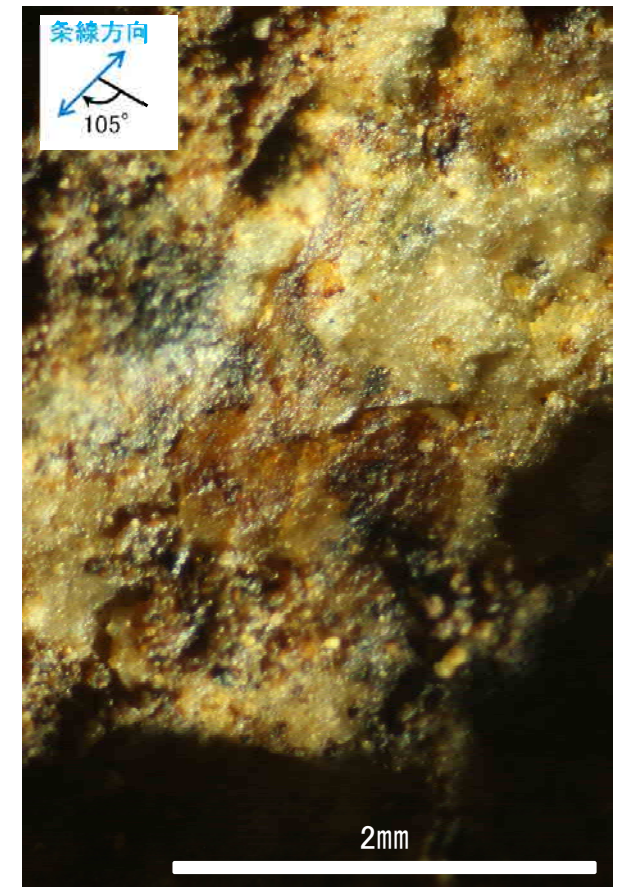

詳細観察写真


条線観察結果 ボーリングH-5.5-1孔[深度20.90m](下盤側)①

第553回審査会合
机上配布資料1 P.10-63 再掲

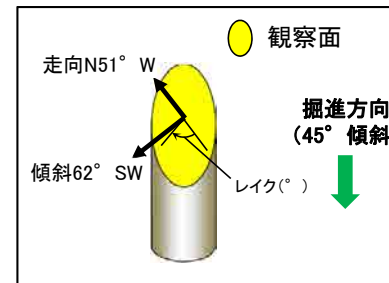


概念図
※走向は真北で示す。


条線方向及びリーデルせん断から、
逆断層センスを示す。

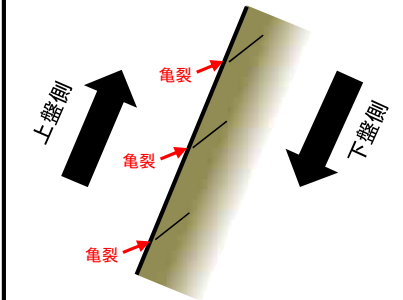

観察面写真

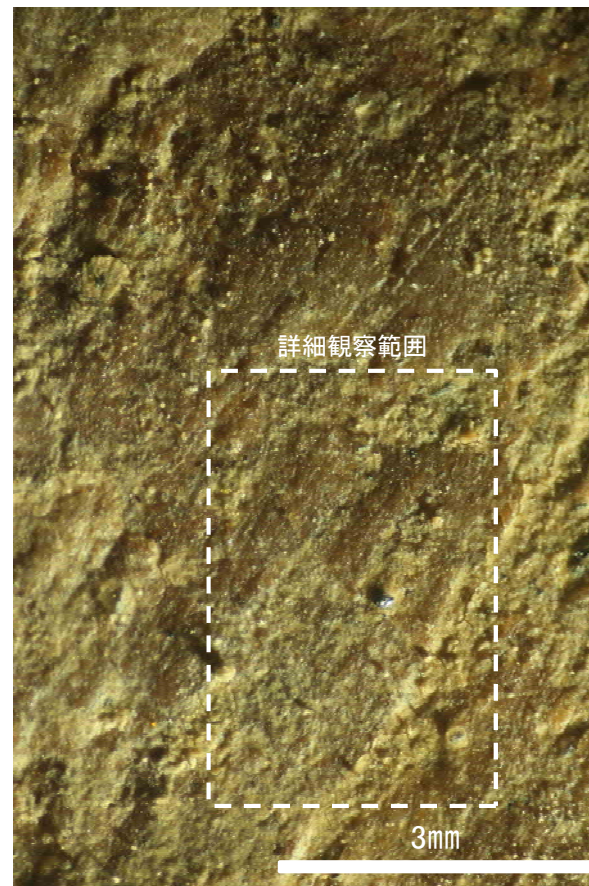


観察面拡大写真

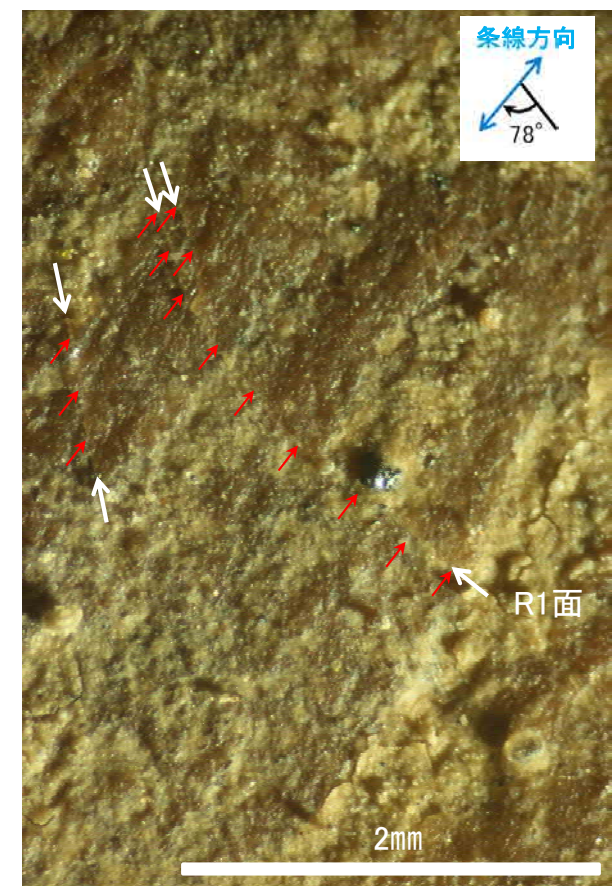

詳細観察写真


・条線のレイクは78° R, 変位センスは右横ずれ逆断層センス

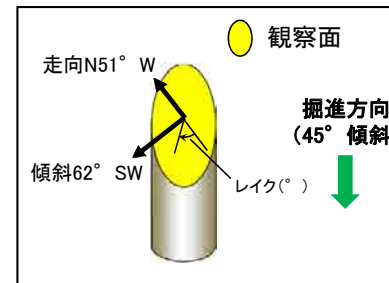


概念図
※走向は真北で示す。



観察面写真

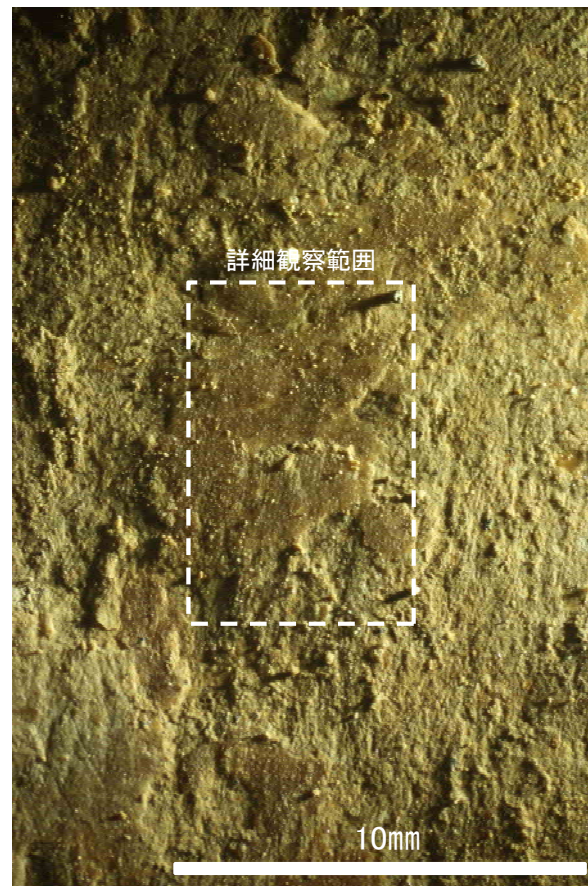


観察面拡大写真

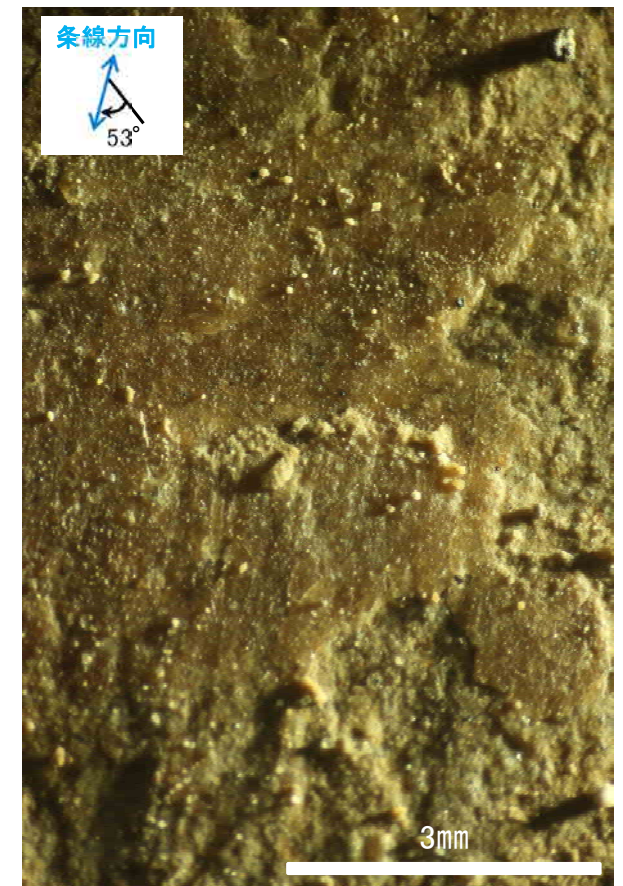


詳細観察写真

・条線のレイクは53° R, 変位センスは不明

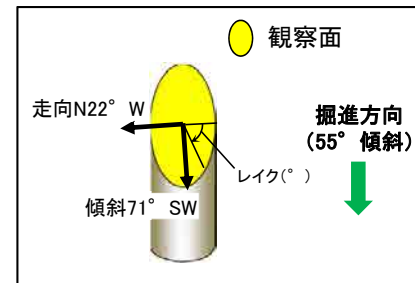


概念図
※走向は真北で示す。


条線方向及び礫周りの粘土の非対称構造から、逆断層センスを示す。

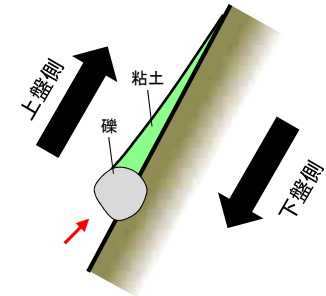

観察面写真

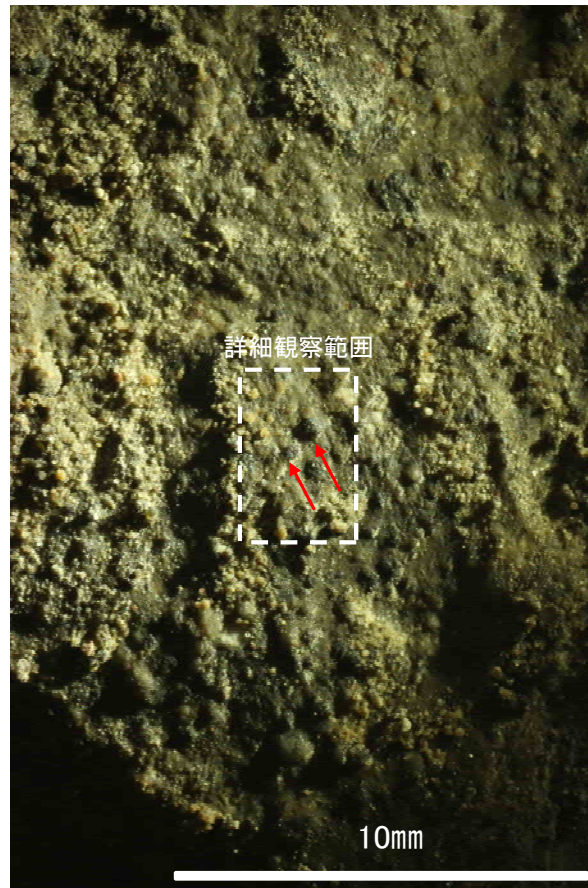


観察面拡大写真

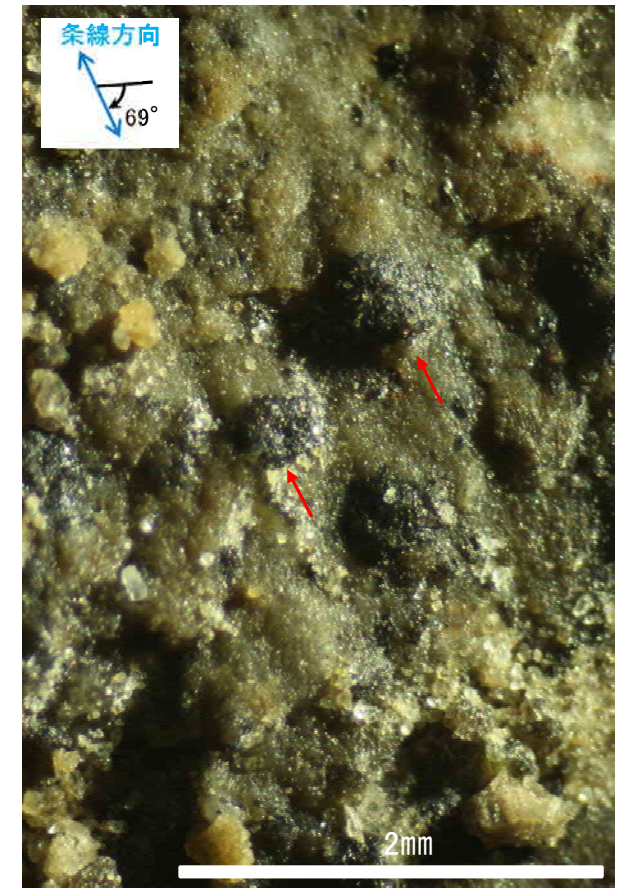

詳細観察写真

・条線のレイクは69° R, 変位センスは右横ずれ逆断層センス

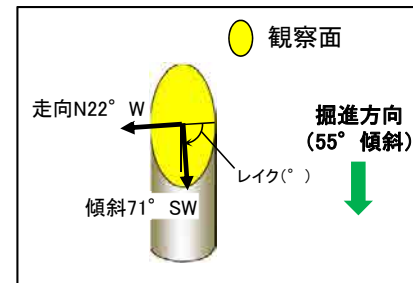

概念図

※走向は真北で示す。



観察面写真




観察面拡大写真



詳細観察写真


・条線のレイクは94° R, 変位センスは不明

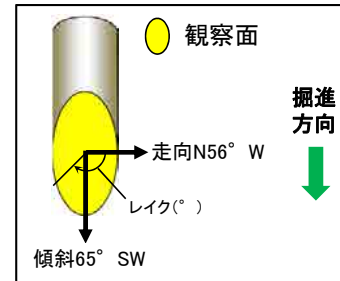


概念図
※走向は真北で示す。




観察面写真

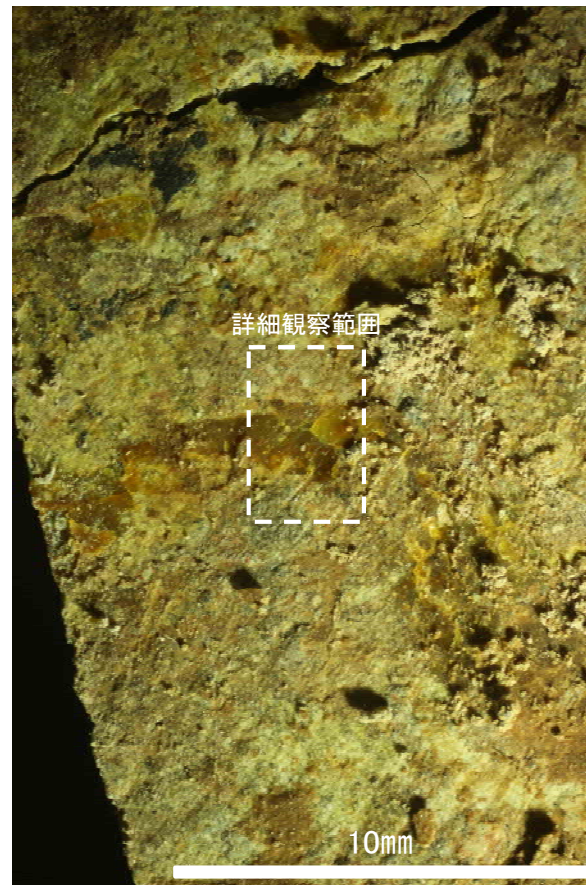

観察面拡大写真

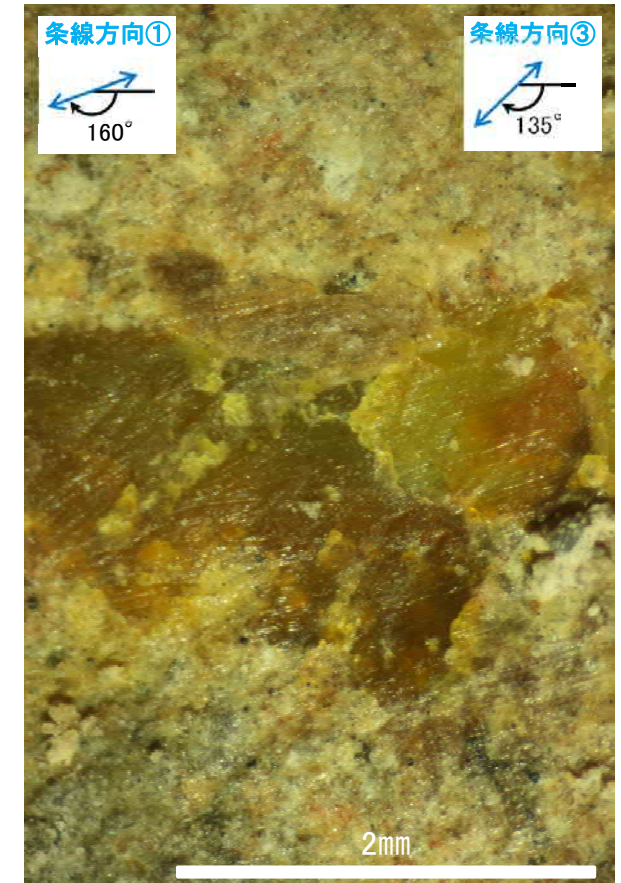


詳細観察写真

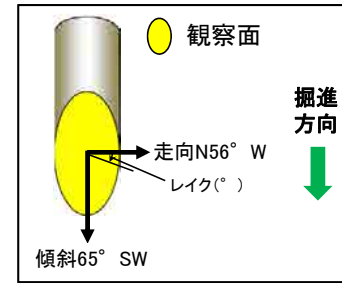


概念図
※走向は真北で示す。




観察面写真

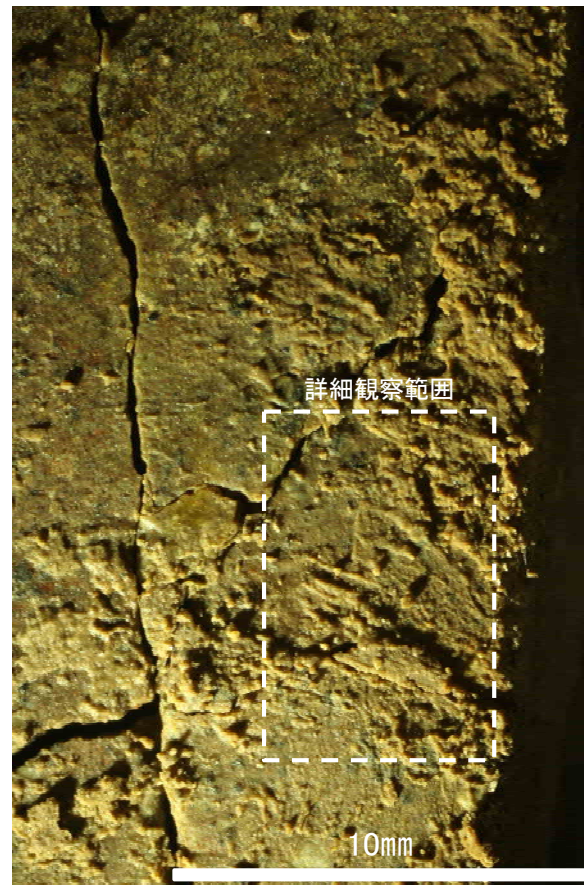


観察面拡大写真

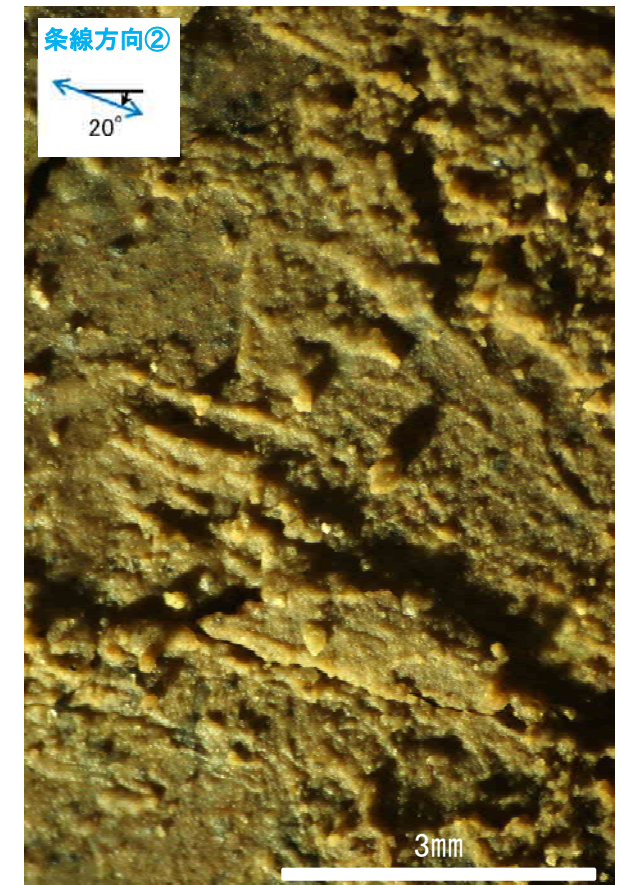

詳細観察写真

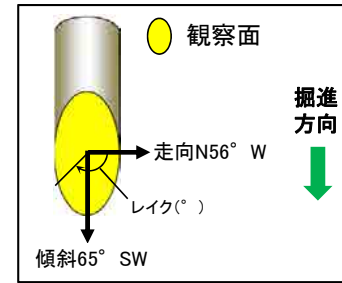


概念図
※走向は真北で示す。

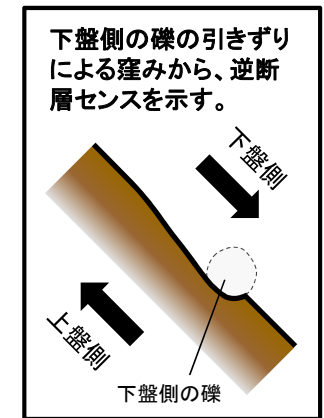


観察面写真




観察面拡大写真

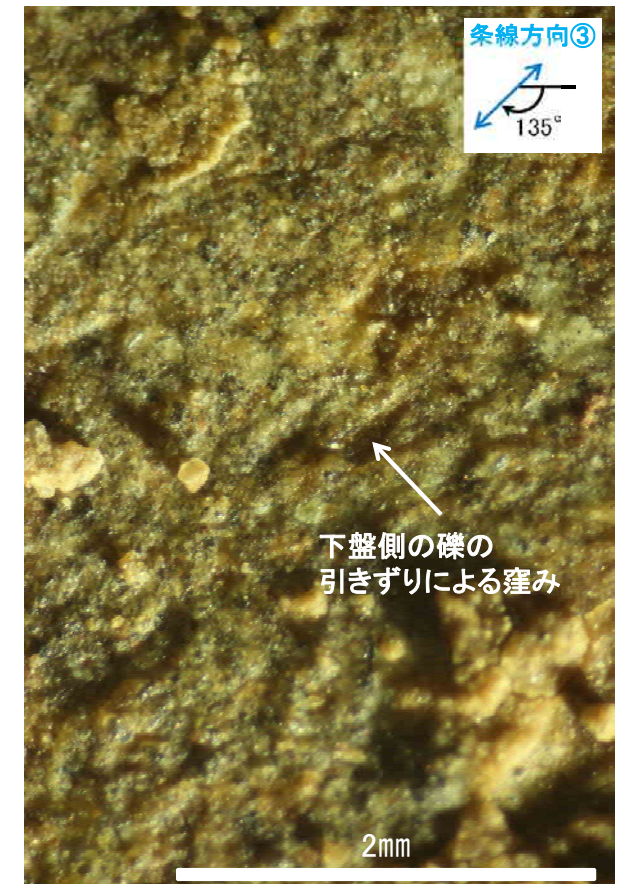


詳細観察写真

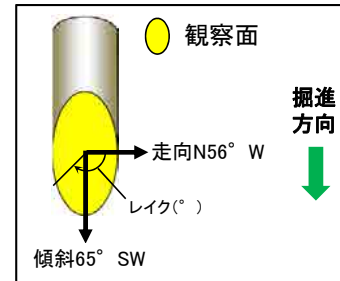


概念図
※走向は真北で示す。

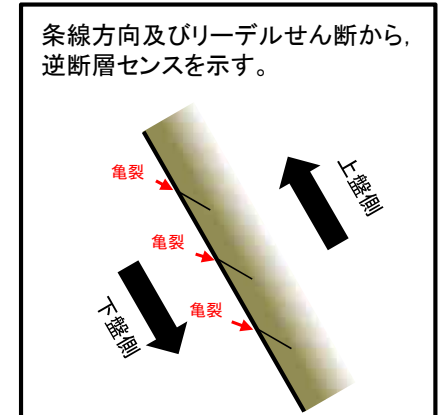

観察面写真

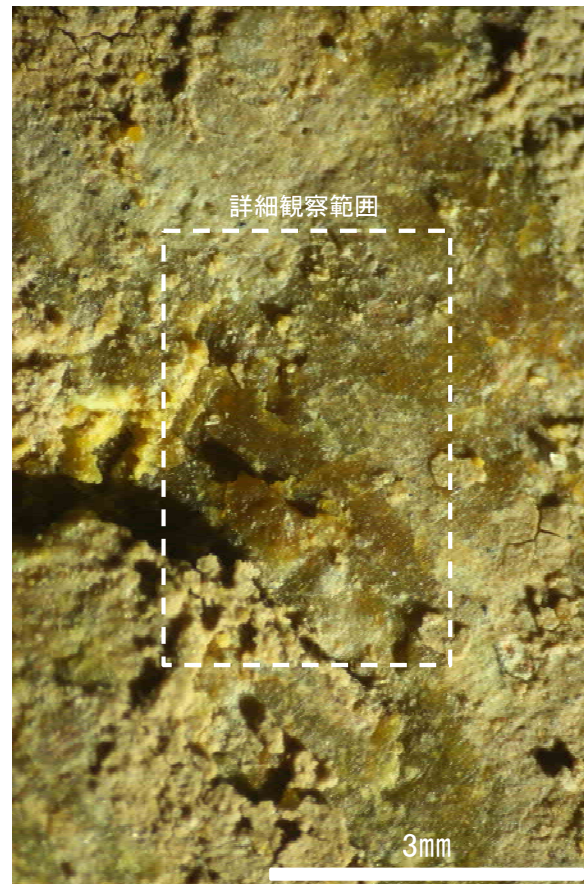

観察面拡大写真

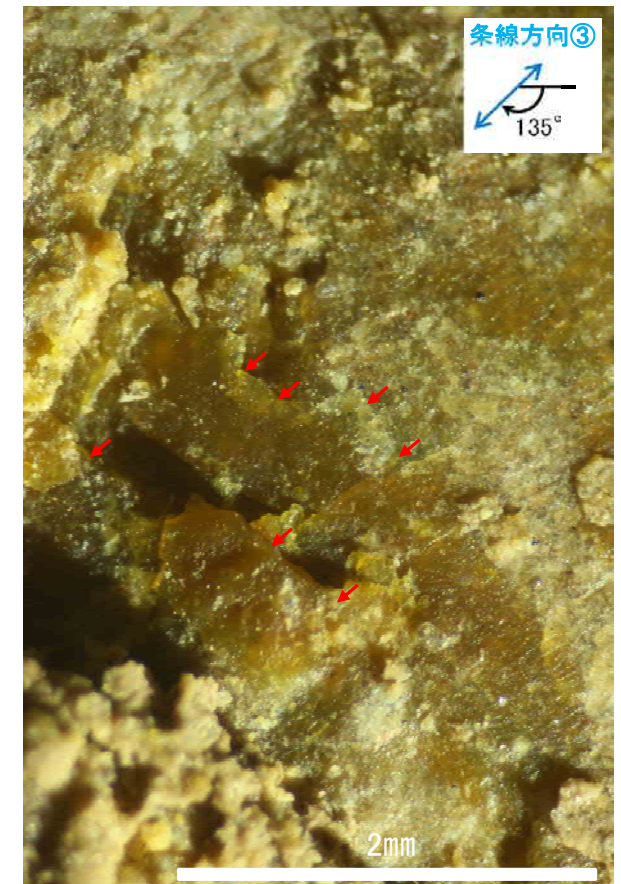

詳細観察写真

・条線のレイクは45° R (下盤側換算), 変位センスは右横ずれ逆断層センス